SPECTROPHOTOMETER CM-M6

Manuale di istruzioni







Nomi ufficiali per applicazioni e simili utilizzati nel presente manuale

(Dicitura usata nel testo) (Nome ufficiale) Bluetooth Bluetooth[®]

Marchi

- Il marchio Bluetooth[®] e il relativo logo sono marchi registrati di prorietà della Bluetooth SIG, Inc. e vengono utilizzati su licenza.
- Il logo e i marchi dei simboli KONICA MINOLTA e SpectraMagic sono marchi registrati di Konica Minolta, Inc.

Simboli di sicurezza

In questo manuale e sui prodotti vengono utilizzati i seguenti simboli per prevenire incidenti dovuti all'uso non corretto dello strumento.



Indica un'istruzione relativa a un'avvertenza di sicurezza o a una nota. Leggere attentamente l'istruzione per garantire un uso sicuro e corretto.



Indica un'istruzione relativa al rischio di folgorazione. Leggere attentamente l'istruzione per garantire un uso sicuro e corretto.



Indica un'istruzione relativa al rischio d'incendio. Leggere attentamente l'istruzione per garantire un uso sicuro e corretto.



Indica un'operazione proibita. Questa operazione non deve mai essere eseguita.



Indica un'istruzione. Questa istruzione deve essere rigorosamente rispettata.



Indica un'istruzione. Assicurarsi di scollegare la spina dalla presa di rete.



Indica un'operazione proibita. Non smontare mai lo strumento.



Questo simbolo indica la corrente alternata (CA).

Questo simbolo indica la corrente continua (CC).



Questo simbolo indica una protezione di classe II dalla folgorazione.

Note su questo manuale

- È rigorosamente vietato copiare o riprodurre in toto o in parte il contenuto di questo manuale senza l'autorizzazione di KONICA MINOLTA.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- È possibile scaricare il manuale di istruzioni più recente dal seguente URL:
- http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/index.html
- Nella preparazione di questo manuale è stata usata la massima cura per assicurarne l'esattezza dei contenuti. Ciò nonostante, in caso di domande o se vengono riscontrati errori, rivolgersi al proprio rivenditore o ad un Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA.
- KONICA MINOLTA non può essere ritenuta responsabile per conseguenze derivanti dall'uso dello strumento.

Precauzioni di sicurezza

Per essere sicuri di usare correttamente questo strumento, leggere prima attentamente i punti seguenti e rispettarli scrupolosamente. Dopo aver letto questo manuale, conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare ogni volta che se ne presenta la necessità.

È possibile scaricare il manuale di istruzioni più recente dal seguente URL:

http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/

	WERTENZA (Il mancato rispetto delle indicazioni seguenti può comportare lesioni gravi o anche mortali.)
\bigcirc	Non utilizzare lo strumento in luoghi in cui sono presenti gas infiammabili o combustibili (benzina ecc.). Ciò potrebbe causare un incendio.
0	Assicurarsi di spegnere (OFF) lo strumento nei casi in cui sia proibito utilizzarlo, come in aereo o negli ospedali. L'uso dello strumento in tali ambienti può avere effetti sulle attrezzature elettroniche e mediche e comportare il rischio di incidenti.
0	Usare sempre l'adattatore CA in dotazione come accessorio standard, oppure l'adattatore CA opzionale (AC-A311), e collegarlo a una presa CA da 100-240 VCA (50/60 Hz) a frequenza e tensione nominali. Se si utilizza un adattatore CA diverso da quelli specificati da KONICA MINOLTA, o se l'adattatore è collegato a una tensione non supportata, l'adattatore potrebbe subire danni, potrebbe svilupparsi un principio di incendio o potrebbe derivarne un rischio di folgorazione. Per utilizzare lo strumento al di fuori dell'area di acquisto, contattare un Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA .
	Se lo strumento non verrà utilizzato per molto tempo, staccare la spina dell'adattatore CA dalla presa di rete. Lo sporco o l'acqua che si accumulano sui poli della spina dell'adattatore CA possono causare un principio di incendio e devono essere rimossi. Rimuovere ogni traccia di sporco o di acqua dai poli della spina dell'adattatore CA prima di utilizzare l'apparecchiatura.
0	Spingere con decisione la spina di alimentazione dell'adattatore CA nella presa fino a completo inserimento. Un inserimento incompleto potrebbe causare un principio di incendio o folgorazione.
\bigcirc	Non piegare, torcere o tirare a forza il cavo di alimentazione o altri cavi. Non graffiare i cavi né porvi sopra oggetti pesanti. Ciò potrebbe danneggiare il cavo e causare un incendio o una scossa elettrica.
	Non modificare né smontare lo strumento né l'adattatore CA. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
\bigcirc	Fare particolarmente attenzione che liquidi o oggetti metallici non entrino nello strumento e nell'adattatore CA. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio. Se nello strumento entrano liquidi o oggetti metallici, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica, staccare la spina dell'adattatore CA dalla presa di rete CA (oppure togliere la batteria agli ioni di litio se si alimenta lo strumento dalla batteria) e contattare il Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA più vicino.
\bigcirc	Non gettare la batteria agli ioni di litio se è in fiamme, in corto circuito, molto calda né smontare la batteria. Ciò potrebbe provocare rotture o perdite nella batteria agli ioni di litio, dando luogo a un incendio o causando lesioni.
0	Se si verifica una perdita da una batteria agli ioni di litio e il liquido viene a contatto con gli occhi, non strofinare l'occhio. Lavarlo con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Se il liquido fuoriuscito viene a contatto con la pelle o con gli indumenti, sciacquare immediatamente con acqua. Inoltre, se si verificano perdite dalla batteria agli ioni di litio, interrompere l'uso dello strumento.
	Prima di smaltire la batteria agli ioni di litio usata in questo strumento, isolarne i contatti con del nastro adesivo o con altro materiale. Il contatto con altri metalli può provocare un surriscaldamento della batteria agli ioni di litio, una rottura o un principio di incendio. Smaltire correttamente la batteria agli ioni di litio, nel rispetto delle normative locali, o riciclare la batteria agli ioni di litio.
\bigcirc	Lo strumento non deve essere azionato se è danneggiato, se l'adattatore CA è danneggiato o se si notano fumo o odori insoliti. Ciò potrebbe causare un incendio. In questi casi, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica, staccare la spina dell'adattatore CA dalla presa di rete CA (oppure togliere la batteria agli ioni di litio se si alimenta lo strumento dalla batteria) e contattare il Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA più vicino.
\bigcirc	Non inserire né scollegare la spina dell'adattatore CA con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una folgorazione.

\bigcirc	Non toccare la batteria agli ioni di litio con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una folgorazione o un'avaria.
0	Per caricare la batteria agli ioni di litio, utilizzare l'apposito caricatore. Se per ricaricarla si ricorre a condizioni diverse o si utilizza un caricatore diverso da quello specificato, la batteria può presentare perdite, surriscaldarsi o prendere fuoco.
0	Per scollegare il cavo da una presa, afferrarlo sempre tenendolo dalla spina. Se si tira il cavo, lo si potrebbe danneggiare, causando un principio di incendio o una folgorazione.
\bigcirc	Non usare, caricare o riporre la batteria agli ioni di litio in un ambiente dalla temperatura elevata. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento delle batterie, con conseguente incendio o rottura.
\bigcirc	Non buttare o esporre la batteria agli ioni di litio a forti urti come la caduta dall'alto. Se la batteria agli ioni di litio è deformata o se il sistema di protezione incorporato è rotto, durante la carica può svilupparsi una corrente o una tensione anomala sulla batteria che può surriscaldarla, romperla o sviluppare un incendio.
\bigcirc	Non calpestare la batteria agli ioni di litio né forarla con un'unghia o colpirla con un martello. Se la batteria agli ioni di litio è deformata o se il sistema di protezione è danneggiato, la batteria può surriscaldarsi, rompersi o infiammarsi.
\bigcirc	Se nell'utilizzare, caricare o nel riporre la batteria agli ioni di litio si notano odori strani, sviluppo di calore, decolorazioni, deformazioni o altre anomalie non osservate in precedenza, togliere la batteria agli ioni di litio dallo strumento o dal caricatore e interromperne l'utilizzo. Continuare a usare la batteria agli ioni di litio in queste condizioni può provocarne il surriscaldamento, la rottura o può causare un principio di incendio.
0	Se si notano perdite dalla batteria agli ioni di litio o si sentono odori strani, tenere la batteria lontana da fiamme aperte. La soluzione elettrolitica che fuoriesce dalla batteria può infiammarsi, causandone la rottura o provocando un incendio.
\bigcirc	Non guardare direttamente la lampada. La lampada è estremamente luminosa ed emette raggi ultravioletti. Guardare direttamente la lampada può provocare lesioni agli occhi.

ATTENZIONE (Il mancato rispetto dei punti seguenti può provocare lesioni personali o danneggiare lo strumento o altre proprietà.)

	Nell'usare l'adattatore CA, assicurarsi che vicino allo strumento si trovi una presa di rete e che la spina dell'adattatore CA possa essere collegata e scollegata facilmente dalla presa di rete.
	Quando si pulisce lo strumento, staccare la spina dell'adattatore CA dalla presa. Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare una folgorazione.
\bigcirc	Non utilizzare batterie agli ioni di litio diverse da quelle specificate per l'utilizzo con lo strumento. Quando si inserisce una batteria agli ioni di litio nello strumento, assicurarsi di inserirla correttamente. Una batteria agli ioni di litio danneggiata o che presenta perdite può causare incendi, lesioni o macchie nell'ambiente circostante.
\bigcirc	Non utilizzare una batteria agli ioni di litio umida. Ciò potrebbe provocare una rottura o un surriscaldamento della batteria agli ioni di litio che potrebbe dare luogo a un incendio o causare lesioni.
\bigcirc	Non collocare lo strumento su una superficie instabile o inclinata. Ciò potrebbe causarne la caduta o il ribaltamento, provocando lesioni. Prestare attenzione a non lasciare cadere lo strumento anche quando lo si trasporta.
\bigcirc	Non usare lo strumento se la porta di misurazione del campione (area di misura) si trova sulla linea di vista. Ciò potrebbe causare lesioni all'occhio.
0	Fare attenzione a non farsi male sulle aree dello strumento che si aprono e si chiudono. Ciò potrebbe causare lesioni.

Introduzione

Il CM-M6 è uno spettrofotometro multiangolo, capace di funzionare da sei angoli diversi in un'unica misurazione. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare lo strumento.

Materiali di imballaggio del prodotto

Conservare tutti i materiali di imballaggio usati per la spedizione dello strumento (scatola di cartone, materiale di imbottitura, sacchetti di plastica, ecc.). Questo strumento è uno strumento di misurazione di precisione. Quando si trasporta lo strumento a una struttura di assistenza per manutenzione o per altre ragioni, accertarsi di utilizzare questi materiali di imballaggio per ridurre al minimo gli urti o le vibrazioni. Se i materiali di imballaggio vengono perduti o danneggiati, contattare un **Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA**.

Note sull'uso

Accertarsi di usare questo strumento in modo appropriato. L'uso di questo strumento in modi diversi da quelli specificati in questo manuale può implicare il rischio di lesioni, di scossa elettrica, di danni allo strumento o di altri problemi.

Ambiente operativo

- Questo strumento è un prodotto di livello di inquinamento 2 (apparecchiatura da utilizzarsi principalmente in siti di produzione, laboratori, magazzini o altre ubicazioni equivalenti). Questo strumento deve essere utilizzato in ambienti in cui l'esposizione alla polvere metallica o la condensa non costituiscano problemi.
- Questo strumento è un prodotto di categoria di sovratensione I (apparecchiatura da utilizzarsi in circuiti in cui si effettuano le misure a una sovratensione transiente limite di livello adeguatamente basso).
- Fare attenzione a impedire la penetrazione di materiale estraneo nello strumento. L'utilizzo dello strumento in condizioni che permettono la penetrazione di acqua o di metalli è estremamente pericoloso.
- L'utilizzo dello strumento alla luce diretta del sole o in prossimità di apparecchiature riscaldanti può far sì che la temperatura interna si alzi a livelli molto più alti della temperatura ambientale, dando luogo ad avarie. Non usare lo strumento in queste aree.
- Evitare di esporre lo strumento a bruschi sbalzi di temperatura e alla condensa.
- Non utilizzare lo strumento in aree in cui siano presenti polvere, fumo o gas chimici o in ambienti estremamente umidi.
- Questo strumento deve essere utilizzato in un contesto con temperatura ambiente compresa fra 0°C e 40°C e con un'umidità relativa non superiore all'85% per temperature fino a 35°C, con riduzione lineare fino al 66% di umidità relativa a 40°C, senza formazione di condensa. L'utilizzo di questo strumento a valori di temperatura e umidità al di fuori di questo intervallo darà luogo a prestazioni non soddisfacenti.
- Non utilizzare lo strumento ad altitudini superiori a 2.000 m.
- Non utilizzare lo strumento in prossimità di apparecchiature che producono un forte campo magnetico (come gli altoparlanti).
- Questo strumento è conforme ai requisiti delle Apparecchiature elettriche per la misurazione, il controllo e l'uso in laboratorio - Requisiti EMC (Compatibilità elettromagnetica) - Parte 1: Requisiti generali (Norme armonizzate UE EN 61326-1:2021). La verifica della conformità viene eseguita sulla base delle condizioni di test di KONICA MINOLTA in un AMBIENTE ELETTROMAGNETICO INDUSTRIALE specificato nelle relative norme armonizzate. Il limite di degradazione delle prestazioni quando è sottoposto a disturbo continuo durante i test di immunità è fino a due volte le specifiche di ripetibilità di KONICA MINOLTA (ΔE*ab).
- Per fissare lo strumento prima di utilizzarlo, assicurarsi che sia posizionato in modo ben stabile e che non vi sia la possibilità di farlo cadere. Un posizionamento non sicuro potrebbe causare danni allo strumento e agli oggetti circostanti o provocare lesioni alle persone che vi stanno intorno.
- Questo strumento è composto da componenti elettronici di precisione. Non smontare mai lo strumento.
- L'adattatore CA fornito come accessorio standard (AC-A311) è stato progettato esclusivamente per un uso al coperto. È fatto divieto di usarlo all'aperto.
- Usare sempre l'adattatore CA in dotazione come accessorio standard (AC-A311) e collegarlo a una presa CA da 100-240 VCA (50/60 Hz). La tensione della rete deve essere conforme a quella nominale con una tolleranza di ±10%.

Sistema

- Non sottoporre lo strumento a forti vibrazioni o impatti.
- Non tirare né piegare con forza né applicare una pressione eccessiva ai cavi di alimentazione e agli altri cavi collegati. Ciò potrebbe causare la rottura del cavo.

- Evitare di sporcare l'interno della porta di misurazione del campione o di esporre la porta ad urti. Quando lo strumento non è utilizzato, assicurarsi inoltre di fissare il cappuccio della piastra di calibrazione del bianco.
- Quando lo strumento viene esposto a una forte elettricità statica esterna, l'LCD potrebbe non mostrare più
 nulla o mostrare le informazioni in modo scorretto. Potrebbe interrompersi anche la comunicazione con un
 dispositivo esterno collegato. In questi casi, disattivare l'alimentazione elettrica e quindi riattivarla. Se sull'LCD
 compaiono delle macchie nere, attendere finché non scompaiono naturalmente.
- Quando si disattiva e si riattiva l'alimentazione elettrica, attendere diversi secondi prima di riattivarla.
- Lo strumento deve essere collegato a una sorgente elettrica che presenti il minor livello possibile di rumorosità.
- Quando si verifica un malfunzionamento o un funzionamento anomalo, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica, staccare la spina dell'adattatore CA dalla presa di rete e consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi" a p. 123.
- Se lo strumento si rompe, non cercare di smontarlo e di ripararlo. Contattare un **Centro di assistenza** autorizzato KONICA MINOLTA.

Batteria tampone

- Lo strumento utilizza una batteria tampone interna che serve ad archiviare in memoria varie impostazioni. Finché lo strumento è alimentato dall'adattatore CA o dalla batteria agli ioni di litio, la batteria tampone necessita di circa sette giorni per raggiungere la carica completa, a prescindere dal fatto che l'interruttore di alimentazione sia su ON (acceso) o OFF (spento). Non è necessario preoccuparsi che la batteria tampone si sovraccarichi. Quando la carica è completa, la batteria tampone è in grado di archiviare dati per quasi un anno. Al momento dell'acquisto, la batteria tampone potrebbe tuttavia non essere completamente carica. Si caricherà durante l'utilizzo dello strumento.
- Non tentare di sostituire da soli la batteria tampone interna. La batteria deve essere sostituita esclusivamente da KONICA MINOLTA. Per sostituire la batteria tampone, contattare un Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA.
- Si raccomanda di gestire i dati importanti utilizzando il software opzionale SpectraMagic NX2.

Piastra di calibrazione del bianco

- I dati di calibrazione per la piastra di calibrazione del bianco sono stati misurati a 23°C. Per ottenere la massima precisione quando si misurano valori assoluti, la calibrazione e la misurazione devono essere eseguite a 23°C.
- Evitare di graffiare o di sporcare la piastra di calibrazione del bianco.
- Quando la piastra di calibrazione del bianco non viene utilizzata, assicurarsi di chiudere il cappuccio per evitare di esporla alla luce.
- Tenere il cappuccio di calibrazione del bianco fissato allo strumento, e fare attenzione che lo strumento non si muova. Se lo strumento si muove, potrebbe staccarsi dal cappuccio di calibrazione del bianco e cadere, riportando danni.

Alimentazione

- Quando lo strumento non è utilizzato, assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia su OFF (spento).
- Lo strumento può essere alimentato da una batteria agli ioni di litio (CM-A223, disponibile come accessorio standard o accessorio opzionale) o dall'adattatore CA in dotazione come accessorio standard (AC-A311). Non usare assolutamente altri tipi di batteria o di adattatori CA.
- Assicurarsi che la spina di uscita dell'adattatore CA non sia cortocircuitata. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
- Non collegare l'adattatore CA a un circuito elettrico sovraccarico. Inoltre, non avvolgere né coprire l'adattatore CA con un panno o altro materiale mentre è in funzione. Ciò potrebbe causare una folgorazione o un incendio.
- Quando si rimuove l'adattatore CA dallo strumento, rimuovere prima il cavo di alimentazione dalla presa, quindi rimuovere la spina di uscita.

Batteria

- Usare esclusivamente la batteria agli ioni di litio standard o la batteria accessoria agli ioni di litio opzionale (CM-A223). Non usare assolutamente altri tipi di batteria.
- Al momento dell'acquisto la batteria è a un livello di carica basso e occorre dunque caricarla.
- Per arrivare alla carica completa, la batteria agli ioni di litio impiega circa 5 ore. Non è necessario preoccuparsi che si sovraccarichi.
- La batteria agli ioni di litio si scaricherà da sola. Se inutilizzata per lunghi periodi, la batteria si scaricherà eccessivamente e diventerà inutilizzabile. Lasciare la batteria in carica per almeno un'ora, una volta ogni sei mesi, utilizzando lo strumento o il caricabatterie opzionale.

Introduzione (cont.)

- Non lasciare la batteria agli ioni di litio scarica dopo averla utilizzata.
- La batteria deve essere caricata in un ambiente con una temperatura compresa tra 0 e 40°C. Al di fuori di questo intervallo di temperatura, la carica non avviene.
- Se non si utilizza la batteria agli ioni di litio per un lungo periodo, togliere la batteria dallo strumento e conservarla in un luogo non esposto ad alte temperature o a un alto tasso di umidità.

Note sull'immagazzinaggio

- Quando non viene utilizzato, conservare lo strumento nell'imballaggio utilizzato per la spedizione o nella custodia rigida (opzionale).
- L'immagazzinaggio dello strumento alla luce diretta del sole o in prossimità di apparecchiature riscaldanti può far sì che la temperatura interna si alzi a livelli molto più alti della temperatura ambientale, dando luogo ad avarie. Non conservare lo strumento in queste aree.
- Lo strumento deve essere conservato a una temperatura compresa fra -20°C e 45°C e a un'umidità relativa non superiore all'85% (a 35°C) senza formazione di condensa. L'immagazzinaggio di questo strumento in un ambiente caratterizzato da temperature e umidità elevate darà luogo a risultati non soddisfacenti. Si consiglia di conservare lo strumento e l'agente essiccante a temperatura ambiente o che non si discosti molto dalla temperatura ambiente.
- Assicurarsi che lo strumento non sia soggetto alla formazione di condensa nel luogo di immagazzinaggio. Nel trasportare lo strumento al luogo di immagazzinaggio, avere cura inoltre di evitare bruschi sbalzi di temperatura per prevenire la formazione di condensa.
- Non conservare lo strumento in aree con presenza di polvere, fumo o gas chimici. Ciò potrebbe causare il deterioramento delle prestazioni o un'avaria.
- Non lasciare lo strumento all'interno dell'abitacolo o del bagagliaio di un autoveicolo. In piena estate o in pieno inverno, la temperatura e/o l'umidità potrebbero uscire dall'intervallo di valori consentiti per l'immagazzinaggio, con una conseguente avaria.
- La presenza di polvere all'interno della porta di misurazione del campione potrebbe impedire la precisione delle misurazioni. Quando lo strumento non è in funzione, utilizzare l'apposita copertura per impedire l'ingresso di polvere o materiale simile.
- Se lasciata esposta alla luce, la piastra di calibrazione del bianco potrebbe scolorirsi. Quando non si utilizza la piastra, assicurarsi quindi di chiudere il cappuccio per evitare di esporla alla luce.
- Fare attenzione a non farsi male sulle aree della custodia rigida (opzionale) che si aprono e si chiudono. C'è il pericolo di ferirsi.

Note sulla pulizia

- Se lo strumento si sporca, strofinarlo con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzare mai solventi organici (come benzene o diluenti) o altre sostanze chimiche per la pulizia.
- Se si nota polvere o sporcizia sulla finestra del recettore, utilizzare un soffietto o un utensile simile per eliminarla. Non utilizzare mai solventi organici (come benzene o diluenti) o altre sostanze chimiche per la pulizia.
- Se la piastra di calibrazione del bianco si sporca, strofinarla con un panno morbido, pulito e asciutto. Se risulta
 difficile rimuovere lo sporco, strofinare con un panno inumidito con una soluzione detergente per lenti
 disponibile in commercio, togliere quindi la soluzione con un panno imbevuto d'acqua e lasciare asciugare la
 piastra prima di utilizzarla.
- Se non si riesce a togliere lo sporco dallo strumento seguendo la procedura sopra descritta, o se lo strumento si graffia, contattare un **Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA**.
- Se non si riesce a togliere lo sporco dallo strumento o se lo strumento si graffia, contattare un **Centro di** assistenza autorizzato KONICA MINOLTA.

Note sul trasporto

- Quando si trasporta lo strumento, accertarsi di utilizzare i materiali di imballaggio per ridurre al minimo gli urti o le vibrazioni.
- Quando si spedisce lo strumento per interventi di assistenza, imballare e spedire lo strumento e tutti gli accessori.



• Per mantenere la precisione delle misure, lo strumento deve essere sottoposto a ispezione una volta all'anno. Per informazioni sull'ispezione, contattare un **Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA**.

Metodo di smaltimento

- Accertarsi che lo strumento, tutti gli accessori (comprese le batterie usate) e i materiali di imballaggio siano smaltiti o riciclati correttamente in conformità alle leggi e alle normative locali.
- Negli Stati Uniti e in Canada è possibile riciclare la batteria agli ioni di litio tramite il programma Call2Recycle. Per maggiori informazioni, negli Stati Uniti consultare il sito www.call2recycle.org e in Canada il sito www. call2recycle.ca.



Sommario

	Simboli di sicurezza	.ii
	Note su questo manuale	.ii
Intro	duzione	3
	Note sull'uso	3
	Note sull'immagazzinaggio	5
	Note sulla pulizia	5
	Note sul trasporto	6
	Manutenzione e ispezione	6
	Metodo di smaltimento	6
	Convenzioni	9
	$\hfill\square$ Versione firmware dello strumento	9

Capitolo 1 Prima di utilizzare lo strumento 10

Accessori	11
Accessori standard	11
Accessori opzionali	12
Schema del sistema	14
Nomi e funzioni dei componenti	15
Gestione dello strumento	17
 Fissaggio della cinghia manuale	17 18 19 20 20 21 21
calibrazione dello zero	22
 Pulizia dei componenti Cappuccio di calibrazione del bianco (accessori standard) Box di calibrazione dello zero 	24 24
 (accessori standard)	24 25 26 26 26 27 28
Salvataggio dei dati	29

Capitolo 2 Misurazione 30		
Diagramma di flusso delle misurazioni		
Calibrazione32		
Calibrazione dello zero 32		
Calibrazione del bianco		
Misurazione36		
Misura della media		
Misurazione (differenza colore)38		
Impostazione obiettivo		
Controllo delle differenze colore		
Valutazione passa/scarta per la differenza		
colore		
Valutazione passa/scarta basata sulle		
Cambio di schermate 41		
 Schermata di misurazione/ 		
visualizzazione dati 42		

Capitolo 3 Impostazioni ambiente/ Altre impostazioni....... 44

Menu	45
mpostaziono dol coloro targot por micura	

Impostazione del colore target per misura		
della	differenza colore	47
• 9	Stampa	48
	Modifica nome	49
	Gestione dati target	50
[🗆 Elimina dati	50
[□ Cambia posizione in elenco	51
[Proteggi dati	52
[🗆 Elimina tutti i dati	53
E F	Passa/Scarta	54
[Impostazioni tolleranza	55
[☐ Impostazione livello di attenzione	56
[Impostazione del coefficiente	
	parametrico	57
Gesti	one del campione	58
• 9	Stampa	59
	Modifica nome	60
	Gestione dati campione	61
[□ Elimina	61
[□ Impostazione dei dati di misurazione	
	come target	62

	$\hfill\square$ Cambia riferimento target
	□ Cambia posizione in elenco
	🗆 Elimina tutti i dati
Imp	ostazione della condizione della
mic	
misu	
	Impostazione della condizione della
	misurazione
	Impostazioni delle opzioni di misura 67
	□ Angolo di misurazione
	□ Media automatica (da 1 a 10) 69
	□ Media manuale (da 1 a 10) 70
	□ Opzione media manuale
	□ Rilevamento tilt
	Impostazione della condizione di
	visualizzazione
	□ Osservatore/Illuminante 1 73
	$\Box \text{ Osservatore/Illuminante } 2 74$
_	
	Ilipo di visualizzazione
	L Equazione
	Direzione
Imp	ostazioni di sistema80
	Impostazione dati predefiniti 80
	Impostazione della tolleranza
	predefinita81
	□ Impostazione livello di attenzione
	Impostazione del coefficiente
	parametrico82
	Impostazione calibrazione
	 Messaggi su intervallo di calibrazione
	☐ Messaggi sulla calibrazione annuale
	Impostazioni delle opzioni dello strumento di
_	misurazione
	□ Tipo di utente 88
	□ Impostazione della lingua del display 89
	Impostazione del formato della data
	□ Impostazione dell'orologio 91
	$\Box \text{ Luminosità dello schermo} \qquad 92$
	□ Orientamento dello schermo 93
	\Box Segnale acustico 94
	Pulsante di misurazione
	□ Risparmio energetico 96
	Impostazioni Wake On Mode (modalità
	risventin)
-	Vicualizzaziono dollo informazioni di
_	ulayilosi
	Visualizzazione delle Info strumento

Capitolo 4 Altre funzioni 100

Colle	egamento a un dispositivo esterno 101
	Collegamento a un Personal Computer 101
	□ Collegamento tramite cavo USB 102
	Collegamento tramite LAN wireless/
	Bluetooth103
	O Preparazione dello strumento
	Collegamento del modulo WLAN/ Bluetooth 104
	Impostazione comunicazione (quando si
-	usa il Bluetooth)
	Impostazioni della funzione Bluetooth 105
	 Collegamento a un computer
	Impostazione comunicazione (quando
	si usa la funzione LAN wireless: metodo
	Ad Hoc) 108
	Funzione LAN wireless: impostazioni del
	metodo Ad Hoc 109
	O Collegamento a un computer 109
	Impostazione comunicazione (quando si
	usa la funzione LAN wireless: metodo
	Infrastruttura)110
	Funzione LAN wireless: Impostazioni del
	metodo Infrastructure
_	Collegamento a un computer
	Collegamento a una stampante 112
	Collegamento tramite cavo USB
	Connessione Bluetootn 113
	Preparazione stampante
	Registrazione di un indirizzo Bluetooth 115
	Configurazione codice PIN
	□ Stampa dei dati 117
	□ Stampa automatica 118

Capitolo 5 Risoluzione dei problemi...... 120

Elenco dei messaggi	121
Risoluzione dei problemi	123

Capitolo 6 Appendice 124

Specifiche principali	125
Dimensioni	126

Convenzioni

In questo manuale si descrive come azionare in modo sicuro il CM-M6 utilizzando una procedura specifica per eseguire la misurazione.

· Consultazione delle pagine

Di seguito vengono spiegati i simboli utilizzati in questo manuale.

- * Le pagine esplicative sono strutturate come segue. (Il contenuto dell'illustrazione esplicativa potrebbe differire dalla pagina reale.)
- * Le schermate di visualizzazione utilizzate nelle spiegazioni potrebbero includere contenuti e valori diversi e potrebbero avere un layout diverso rispetto alla visualizzazione effettiva.



Versione firmware dello strumento

La versione firmware dello strumento può essere controllata nella schermata <Info strumento>. Per i dettagli, consultare la p. 99 "Visualizzazione delle Info strumento" di questo manuale.

Capitolo 1

1

Prima di utilizzare lo strumento

Ac	cessori	.11
	Accessori standard	11
	Accessori opzionali	12
Sc	hema del sistema	.14
No	mi e funzioni dei componenti	.15
Ge	stione dello strumento	.17
	Cappuccio di calibrazione del bianco	20
	Box di calibrazione dello zero	21
	Pulizia dei componenti	24
	Funzionamento dello strumento/display	26
	Salvataggio dei dati	29

Accessori

Assieme allo strumento, sono disponibili accessori standard e opzionali.



La forma di alcuni prodotti può essere diversa da quella mostrata. * Non disponibile in tutte le aree.

Accessori standard

Adattatore CA AC-A311*



Batteria agli ioni di litio CM-A223*

- Questa batteria agli ioni di litio è stata appositamente progettata per essere utilizzata con lo strumento.
- Inserire la batteria nello strumento e collegare lo strumento all'adattatore CA per la carica.
- La batteria può essere caricata anche tramite il caricatore venduto a parte.

Cappuccio di calibrazione del bianco CM-A226

Utilizzato per eseguire la calibrazione. Questo set comprende la piastra di calibrazione del bianco, la cella di calibrazione dello zero e una piastra di calibrazione gloss.

Include inoltre un CD contenente i dati di calibrazione della piastra e il software per scrivere i valori di calibrazione.

Cinghia da polso CM-A220

Serve a tenere lo strumento stabile durante la misurazione.





Cavo USB (2 m) IF-A36

Utilizzato per collegare lo strumento a un personal computer (PC). Se lo strumento è collegato al PC, non sarà alimentato tramite il cavo.



Strumento di configurazione spettrofotometro CM-CT1

Questo software per PC serva a configurare le condizioni di visualizzazione e altre impostazioni, nonché per scrivere i dati di calibrazione sugli strumenti di misura da un computer. Visitare il sito https://www.konicaminolta.jp/instruments/ support/download/color/cmct1/install.html per scaricare gratuitamente lo strumento.

Box di calibrazione dello zero CM-A222

Serve ad eseguire la calibrazione dello zero.





Accessori opzionali

Custodia rigida CM-A221

Serve a trasportare lo strumento e gli accessori a mano.



Batteria agli ioni di litio (di ricambio) CM-A223*

Questa batteria funge da ricambio per la batteria agli ioni di litio standard.



Modulo WLAN/Bluetooth CM-A300*

Serve a stabilire una connessione wireless e a trasferire i dati tra lo strumento e un PC o una stampante.



Cavo per il modulo Wireless CM-A225

Utilizzato per collegare lo strumento al modulo WLAN/Bluetooth. Il set di cavi è fissato alla cinghia da polso per l'impiego.



Software per dati colorimetrici SpectraMagic NX2

Serve a controllare lo strumento e a gestire i dati da un computer.

Promemoria/ Questo software può essere fornito su una chiavetta USB oppure può essere scaricato dal web (https://www.konicaminolta.com/ instruments/download/software/color/smnx2/index.html).



-PI

Caricabatterie CM-A227*

Serve come caricatore dedicato alla batteria agli ioni di litio. Il caricabatterie deve essere collegato all'adattatore CA (AC-A311) fornito con lo strumento.

Tavole cromatiche (bianco, nero e altri 12 colori)

Utilizzate per la diagnosi semplice delle prestazioni di misurazione dello strumento (errori strumentali e ripetibilità).



Schema del sistema

Computer



Strumento di configurazione dello spettrofotometro

CM-CT1

- * Disponibile per il download sul web senza costi aggiuntivi
- * Per utilizzare alcune funzioni, è necessario avere SpectraMagic NX2 .

Prima di utilizzare lo strumento

1



* Non disponibile in tutte le aree.

** Il numero di modello varia a seconda dell'area.

Nomi e funzioni dei componenti





1	Interruttore	Utilizzato per attivare/disattivare l'alimentazione elettrica. Azionando l'interruttore, si accende (ON) o si spegne (OFF) lo strumento.				
2	Foro di fissaggio della cinghia manuale	Serve a fissare la cinghia manuale.				
3	Tasto di misurazione	Premerlo per eseguire la calibrazione o la misurazione. Si può eseguire la misurazione anche premendo il pulsante di misurazione (10).				
4	Porta di misurazione del campione	È l'apertura per misurare i campioni.				
5	Pannello di controllo	l tasti servono a passare da una schermata all'altra e a selezionare, impostare o salvare le impostazioni. Per i dettagli, consultare la p. 28 "Tasti di controllo".				
6	Schermo LCD	Visualizza le impostazioni, i risultati delle misure, i messaggi ecc.				
7	Terminale di connessione USB (micro-AB)	Utilizzato per collegare lo strumento a una stampante via USB o per collegare lo strumento al modulo WLAN/Bluetooth (CM-A300) tramite il cavo per il modulo Wireless (CM-A225).				
		NoteÈ possibile collegare al connettore Micro USB sullo strumento solo il modulo WLAN/Bluetooth (opzionale) o la stampante (opzionale). Non si possono collegare altri dispositivi. Ciò darebbe luogo a malfunzionamenti. Utilizzare i cavi dedicati (opzionali) per collegare ciascuno dei dispositivi.				
8	Terminale di connessione USB	Serve a collegare lo strumento a un PC con il cavo USB in dotazione (IF-A36				
	(tipo B)	Promemoria/ Se lo strumento è collegato al PC, non sarà alimentato tramite il cavo.				
9	Presa dell'adattatore CA	Serve a collegare la spina dell'adattatore CA quando si usa l'adattatore CA in dotazione (AC-A311).				
10	Pulsante di misurazione	Premerlo per eseguire la calibrazione o la misurazione. Per eseguire le misurazioni è possibile premere o il tasto di misurazione o il pulsante di misurazione, a seconda dell'orientamento dello strumento rispetto al campione durante la misurazione.				
		Fromemoria/ Gli utenti possono disabilitare il pulsante di misurazione. Per le istruzioni su come configurare questo parametro, leggere la p. 95 "Pulsante di misurazione".				
11	Coperchio del vano batteria	Aprire questo coperchio per sostituire la batteria.				
12	Fori di avvitamento per il fissaggio (M6)	Servono a montare e a fissare lo strumento su strutture di montaggio o su altri componenti.				
		Promemoria/ Quando si fissa lo strumento a una struttura di montaggio o ad altri componenti, si consiglia di fissarlo in almeno due punti. Se si fissa lo strumento su un solo punto, si rischia di farlo cadere e di danneggiarlo.				
13	Lampada di sistema pronto (blu)	Mostra quando il sistema è pronto per la misurazione, una volta completata la carica del circuito di emissione.				
14	Lampada del caricatore (arancione)	Si accende durante la carica.				

Gestione dello strumento



Fissaggio della cinghia manuale

Note Non appoggiare pesi sulla cinghia manuale, per esempio facendo dondolare lo strumento o spostandolo dalla cinghia. La cinghia potrebbe staccarsi, facendo cadere lo strumento e danneggiandolo.

1 Passare un capo della cinghia manuale attraverso l'apposito foro di attacco.



2 Fare passare la cinghia attraverso la fibbia e fissarla.



 Per impedire la rotazione, inserire la sporgenza (a) nel foro (a') e fissare il supporto della cinghia manuale al foro di avvitamento per il montaggio.



- 4 Regolare la lunghezza della cinghia manuale.
- 5 Coprire la cinghia.



1

Inserimento/rimozione della batteria

Lo strumento utilizza come batteria una batteria agli ioni di litio dedicata (CM-A234). Utilizzare la batteria secondo il bisogno dell'applicazione.

- Se lo strumento non sarà utilizzato per almeno due settimane, rimuovere la batteria. Se la batteria viene lasciata nello strumento per lunghi periodi, può presentare perdite e danneggiare lo strumento.
- Non utilizzare batterie diverse dalla batteria agli ioni di litio dedicata. Ciò potrebbe causare il guasto delle batterie o ridurne la vita utile.
- Non toccare né mandare in cortocircuito i terminali nel vano batteria. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.

Inserimento della batteria

- 1 Disattivare l'alimentazione.
- 2 Aprire il coperchio del vano batteria che si trova sul retro dello strumento.



3 Tenendo premuta la batteria agli ioni di litio, farla scorrere fino allo scatto.





4 Far scorrere il coperchio del vano batteria per richiuderlo.



Rimozione della batteria

- 1 Disattivare l'alimentazione.
- 2 Aprire il coperchio del vano batteria che si trova sul retro dello strumento.
- 3 Tenendo premuta la sporgenza indicata nel diagramma, far scorrere la batteria nella direzione della freccia.





4 Sollevare la batteria per rimuoverla.

Collegamento dell'adattatore CA

- Per fornire alimentazione CA allo strumento, utilizzare sempre l'adattatore CA (AC-A311) fornito in dotazione.
- Prima di collegare o scollegare il jack o la spina dell'adattatore CA, assicurarsi che lo strumento sia spento.
- Spingere con decisione la spina di uscita dell'adattatore CA o il passacavo USB nella presa fino a completo inserimento.

Procedura operativa

- 1 Disattivare l'alimentazione.
- 2 Collegare la spina di uscita dell'adattatore CA al suo terminale di ingresso.
- 3 Collegare la spina dell'adattatore CA a una presa elettrica 100 VCA (50/60 Hz).



l Cappuccio di calibrazione del bianco

Il cappuccio di calibrazione del bianco è fissato allo strumento durante l'esecuzione della calibrazione del bianco.

- Assicurarsi che il cappuccio di calibrazione del bianco impiegato abbia lo stesso numero di serie di quello dello strumento utilizzato.
 - Quando non si utilizza il cappuccio di calibrazione del bianco, tenere la piastra di calibrazione del bianco lontana dalla luce esterna e dalla polvere adottando misure come tenere il cappuccio rivolto verso il basso.
 - Quando lo strumento non è utilizzato, assicurarsi inoltre di fissare il cappuccio della calibrazione del bianco prima di riporre lo strumento per impedire l'ingresso di polvere e particelle simili nella porta di misurazione del campione.

Targhetta del cappuccio di calibrazione del bianco

Targhetta dello strumento



Fissaggio/rimozione dallo strumento

Fissaggio del cappuccio di calibrazione del bianco

- 1 Tenere saldamente lo strumento.
- 2 Allineare le tacche sulla circonferenza esterna del cappuccio di calibrazione del bianco come mostrato nel diagramma, spingere quindi il cappuccio di calibrazione del bianco fino allo scatto e alla copertura della porta di misurazione del campione sullo strumento.
- Promemoria/ Premendo fino a quando non si sente un "clic", la piastra di calibrazione del bianco viene spinta contro la porta di misurazione del campione da una molla interna, assicurando una calibrazione corretta.
- Note Tenere il cappuccio di calibrazione del bianco fissato allo strumento, e fare attenzione che lo strumento non si muova. Se lo strumento si muove, potrebbe staccarsi dal cappuccio di calibrazione del bianco e cadere, riportando danni.





Rimozione del cappuccio di calibrazione del bianco

1 Tenendo premuto il pulsante di rilascio del cappuccio di calibrazione del bianco, tirare in alto lo strumento per toglierlo dal cappuccio di calibrazione del bianco.



Box di calibrazione dello zero

Il box di calibrazione dello zero serve ad eseguire la calibrazione dello zero.



Fissaggio/rimozione dallo strumento

Collegamento del box di calibrazione dello zero

- 1 Tenere saldamente lo strumento.
- 2 Allineare la porta di misurazione del campione sullo strumento con il foro del box di calibrazione dello zero, posizionare lo strumento sul box di calibrazione dello zero in modo che non via sia gioco in nessuna direzione.



Note Non fissare il box di calibrazione dello zero allo strumento.

Rimozione del box di calibrazione dello zero

1 Tirare in alto lo strumento per toglierlo dal box di calibrazione dello zero.



□ Fissaggio/rimozione del cappuccio di calibrazione del bianco al/ dal box di calibrazione dello zero

Il cappuccio di calibrazione del bianco può essere fissato al box di calibrazione dello zero ed essere usato con esso in forma di set.

Fissaggio del cappuccio di calibrazione del bianco

1 Aprire il box di calibrazione dello zero come mostrato nel diagramma.





2 Posizionare il cappuccio di calibrazione del bianco in modo che la piastra di calibrazione del bianco sia rivolta verso il basso, allineare i fori delle viti per il montaggio del cappuccio di calibrazione del bianco (due punti) con quelli per il montaggio del box di calibrazione dello zero (due punti) e stringere le viti.



3 Rimontare il box di calibrazione dello zero





Note Quando non si utilizzano il box di calibrazione dello zero e la piastra di calibrazione del bianco, tenerli lontano dalla luce esterna e dalla polvere.

Rimozione del cappuccio di calibrazione del bianco

1 Aprire il box di calibrazione dello zero



2 Allentare le viti che tengono fermo il cappuccio di calibrazione del bianco nel box di calibrazione dello zero.



3 Rimontare il box di calibrazione dello zero.



Pulizia dei componenti

In questa sezione si spiega come pulire la piastra di calibrazione del bianco e il box di calibrazione dello zero.

Cappuccio di calibrazione del bianco (accessori standard)

- Quando la piastra di calibrazione del bianco è sporca, pulirla delicatamente con un panno morbido e asciutto. Se risulta difficile rimuovere lo sporco, strofinare con un panno inumidito con una soluzione detergente per lenti disponibile in commercio. Asportare quindi la soluzione con un panno inumidito con acqua e lasciare asciugare la piastra.
- Quando si sporca una parte diversa dalla piastra di calibrazione del bianco, rimuovere delicatamente lo sporco con un panno inumidito in acqua normale o saponata. Non usare mai solventi come diluenti o benzene.
- Note Fare attenzione a non graffiare la piastra di calibrazione del bianco ed evitare che si sporchi. Quando non si utilizza la piastra di calibrazione del bianco, evitare di esporla alla luce tenendola rivolta verso il basso, riponendola nella custodia rigida (opzionale) o adottando altri provvedimenti.



Box di calibrazione dello zero (accessori standard)

- Per rimuovere la polvere che si accumula all'interno del box di calibrazione dello zero, aprire il box di calibrazione dello zero e rimuovere la polvere soffiandola via con un soffietto o un utensile simile. Se si tocca accidentalmente la superficie interna con le mani o con le dita, rimuovere delicatamente le impronte o altre tracce con un panno morbido asciutto.
- Se risulta difficile rimuovere lo sporco, strofinare con un panno inumidito con una soluzione detergente per lenti disponibile in commercio, togliere quindi la soluzione con un panno imbevuto d'acqua e lasciare asciugare il box di calibrazione dello zero prima di utilizzarlo.
- Se non è possibile rimuovere il graffio o la macchia, sostituire il box di calibrazione dello zero.

Note Fare attenzione a non graffiare l'interno del box di calibrazione dello zero.

□ Accensione/spegnimento

Procedura operativa

Accensione

- 1 Portare l'interruttore di alimentazione sul lato "|". Lo strumento si accende.
- Alla prima accensione dello strumento dopo l'acquisto, comparirà la schermata di impostazione della lingua, seguita da quella di impostazione della data e dell'ora. Eseguire le impostazioni come spiegato alle pagine 89 e 91.



Procedura operativa

Spegnimento

1 Portare l'interruttore sul lato "O".

Promemoria/ Quando è alimentato a batteria, lo strumento entrerà automaticamente in modalità sospensione dopo 5 minuti di inattività, se lo strumento non comunica col PC. Per riattivare lo strumento basterà premere uno qualunque dei tasti di controllo.



1

🗆 Lingua del display

Alla prima accensione dello strumento dopo l'acquisto, comparirà la schermata di impostazione della lingua. Selezionare la lingua.

Per il display, è possibile scegliere tra undici lingue, tra le quali l'italiano. Per i dettagli, consultare la p. 89 "Impostazione della lingua del display".

Promemoria/ Per visualizzare il menu di selezione della lingua, si può anche accendere lo strumento tenendo premuto [MENU].

Funzionamento dello strumento/display

La parte anteriore dello strumento comprende lo schermo LCD su cui lo strumento visualizza i risultati delle misure e i messaggi e i tasti di controllo utilizzati per impostare le opzioni di misura o per cambiare schermate.



Display (schermo LCD)

Lo schermo LCD visualizza le impostazioni e i risultati delle misurazioni, nonché i messaggi. Indica inoltre lo stato dello strumento per mezzo di icone.

Di seguito viene mostrato il layout base dello schermo.

						_
			\$ J	¢	<u>12:34</u>	🛶 Barra di stato
Target/Sample 🗕	Sam	ple 🔹	0002 TAR	GET-2 🗲		Target da usare per la misurazione
Numero dati e nome 🔶	0007 S-1				×	successiva - Risultato passa/scarta
Osservatore/Illuminante 1 —	► 1 0°/	D65 2	Nessuno	∆FF	0.68	Area di visualizzazione valore/
Osservatore/Illuminante 2		смс 1	ΔL*	∆C*	∆H*	grafico
	-15°	5.43	-5.19	2.22	-1.56	
	15°	10.65	-12.91	3.63	-1.49	ll valore sarà colorato se la
	25°	14.75	-19.52	3.79	-1.91	tolleranza viene superata o se
	45°	16.54	-21.90	4.65	-0.30	viene emesso un avviso (sample)
	75°	15.99	-21.45	4.20	-0.27	
	110°	15.01	-19.86	3.98	-0.19	
Data/ora di misurazione Riferimento target (sample)	→ 2 → 《	2016/08/23 © 0002 TA	16:28:14 RGET-2			
l	•	• •		• • •	• <	 Tipo di visualizzazione della schermata attuale

lcone della barra di stato

Г



1

Tasti di controllo

Utilizzare questi tasti per impostare le voci o cambiare schermate in base alle indicazioni dello schermo LCD.



1	[◇ / ∕] Tasto (target/sample)	Commuta tra la schermata < larget> e la schermata <sample></sample> .
2	Tasto [MENU]	Visualizza la schermata <impostazioni></impostazioni> .
3	Tasti [◀, ▶, ▲, ▼]	Passano da una scheda all'altra della schermata <risultato></risultato> , spostano il cursore sulla schermata <impostazioni></impostazioni> o cambiano il valore selezionato. (Per selezionare la voce indicata dal cursore, premere il tasto [Conferma] .)
4	Tasto [Conferma]	Imposta la voce o l'impostazione indicata dal cursore sulle varie schermate di impostazione. Questa tasto permette anche di passare alle schermate dettagliate selezionate nell'elenco visualizzato sulla schermata <risultato></risultato> .
5	Tasto [ESC]	Torna alla schermata precedente senza applicare le impostazioni se premuto sulla schermata <impostazioni></impostazioni> e torna alla schermata dell'elenco se premuto sulla schermata dei dettagli del campione.
6	Tasto [Misurazione]	Premerlo per eseguire la calibrazione o la misurazione.

Salvataggio dei dati

I dati utilizzati con questo strumento vengono salvati automaticamente nello strumento stesso. Questo strumento può archiviare dati per un massimo di 200 target e 800 misurazioni.

I dati archiviati sullo strumento possono anche essere importati su un PC utilizzando il software opzionale per dati colorimetrici "SpectraMagic NX2".

Capitolo 2

Misurazione

Diagramma di flusso delle misurazioni	31
Calibrazione	32
Calibrazione dello zero	32
Calibrazione del bianco	34
Misurazione	36
Misura della media	37
Misurazione (differenza colore)	38
Impostazione obiettivo	38
Controllo delle differenze colore	38
Valutazione passa/scarta per la differenza	
colore	39
Valutazione passa/scarta basata sulle tolleranze	39
Schermata di misurazione/visualizzazione dati	42

Diagramma di flusso delle misurazioni



Calibrazione

Questo strumento permette di eseguire i due tipi di calibrazione seguenti.

- Calibrazione del bianco: si misura anticipatamente la riflettanza con una piastra di calibrazione del bianco già nota per ottenere una scala di riflettanza.
- Calibrazione dello zero:

•

si misura anticipatamente con il box di calibrazione dello zero solo la quantità di luce spuria per elimarne gli effetti.

Calibrazione dello zero

Poiché questo strumento archivia i dati della calibrazione dello zero precedente, non è necessario ripetere la calibrazione ogni volta che si riaccende lo strumento. Se tuttavia la temperatura o le condizioni di misurazione cambiano sensibilmente, o se non si usa lo strumento per un periodo prolungato, è necessario eseguire la calibrazione dello zero prima della calibrazione del bianco.

- Fromemoria/
 Gli effetti della luce spuria (ovvero della luce generata dalle caratteristiche di riflessione del sistema ottico) saranno compensati automaticamente dai dati di calibrazione dello zero.
 - La quantità di luce spuria può cambiare a causa dell'accumulo di polvere o sporco nel sistema ottico, dell'umidità, del funzionamento ripetuto o di vibrazioni e urti a cui lo strumento viene sottoposto. In questo caso si consiglia di eseguire periodicamente la calibrazione dello zero.
- Se lo strumento non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, i dati della calibrazione dello zero in esso memorizzati potrebbero andare perduti. Se questo dovesse accadere, occorre eseguire nuovamente la calibrazione dello zero.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Calibrazione>.

Promemoria/ Quando si accende lo strumento, compare la seguente schermata che richiede la calibrazione. Per eseguire la calibrazione dello zero, selezionare "Calibrazione (cal. Zero inclusa)". Completata la calibrazione dello zero, eseguire la calibrazione del bianco.



All'accensione

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Calibrazione (cal. Zero inclusa)", premere quindi il tasto [Conferma].



3 Impostare lo strumento sulla calibrazione dello zero consultando la p. 21 "Box di calibrazione dello zero".



Premere il tasto o il pulsante di misurazione. Verrà eseguita la calibrazione dello zero. Al termine della calibrazione dello zero, la schermata chiederà di procedere alla calibrazione del bianco. Continuare fino al punto 3 della pagina seguente per effettuare la calibrazione del bianco.

Note Non muovere lo strumento durante la calibrazione dello zero.

Promemoria/ Quando si esegue la calibrazione dello zero, occorre eseguire la calibrazione del bianco.

Al termine della calibrazione dello zero, la schermata chiederà di procedere alla calibrazione del bianco. Per eseguire la calibrazione del bianco, passare al capitolo seguente.




Calibrazione del bianco

Questo strumento richiede di eseguire la calibrazione del bianco prima della misurazione, dopo l'accensione e prima della prima misurazione.

- Se l'intervallo di calibrazione è attivato (ON) e si configura un tempo, comparirà un messaggio che richiede la calibrazione del bianco all'accensione successiva solo dopo la scadenza del tempo impostato dalla calibrazione del bianco precedente (consultare la p. 85 "Messaggi su intervallo di calibrazione").
 - La lettura potrebbe fluttuare leggermente a causa di variazioni della temperatura ambiente o per la generazione di calore dovuta all'azionamento ripetuto dello strumento. In questi casi, eseguire la calibrazione del bianco a intervalli regolari.

Note

La calibrazione del bianco deve essere eseguita alla stessa temperatura a cui verrà eseguita la misura.
Eseguire la calibrazione del bianco dopo aver lasciato un po' di tempo allo strumento per adattarsi alla temperatura ambiente.

Procedura operativa	Avviare la	orocedura	dalla sche	ermata d	li misurazione.

Anche se la calibrazione del bianco può essere eseguita dalla prima schermata all'accensione e dalla schermata che segue la calibrazione dello zero, di seguito viene spiegata la procedura per eseguirla dalla schermata di misurazione.

1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Calibrazione>.

• Quando lo strumento si attiva, compare la seguente schermata che richiede la calibrazione.



All'accensione



- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per selezionare "Calibrazione del bianco", premere quindi il tasto [Conferma].
- 3 Fissare il cappuccio di calibrazione del bianco allo strumento come spiegato a p. 20 "Cappuccio di calibrazione del bianco".



4 **Premere il tasto o il pulsante di misurazione.** Verrà eseguita la calibrazione del bianco.



5 Completata la calibrazione del bianco, si torna alla schermata <Calibrazione>.

Misurazione

Note

- Prima dell'avvio della misurazione, eseguire la calibrazione del bianco. Per i dettagli, consultare il paragrafo "Calibrazione del bianco" a p. 34.
- Per visualizzare la differenza colore, è necessario impostare i colori target prima della misurazione.
- Per misurare un target, selezionare il numero target prima della misurazione.
- Per la precisione della misura, mantenere le condizioni di misurazione (temperatura ambiente ecc.) costanti.

Procedura operativa

- Premere [◊ / ▶] per attivare la schermata <Sample>. Appare la schermata <Sample>.
- Promemoria/ Se compare la schermata menu, premere [ESC] ed eseguire l'operazione dopo che compare la schermata Visualizza risultati.



2 Impostare la porta di misurazione del campione sul campione da misurare.

Promemoria/ Eseguire la misurazione con la croce sulla base della porta di misurazione del campione sul campione.



	4	đ	(112:3 4	
Sam	ple 🔷 👓	2 TARGET-2		
0060 No N	lame		\sim	
10%	D65 😫 :	2'/C ∆FF	0.24	
	Ľ	с.	h	
-15°	97.41	0.31	224.85	
15°	98.70	0.16	234.00	
25°	98.62	0.23	261.20	
45°	98.67	0.05	144.71	
75°	98.28	0.02	106.89	
110°	94.67	0.14	103.00	
2016/08/23 16:28:14				
• ◄			• • •	

3 Premere il tasto o il pulsante di misurazione.

Il campione viene misurato e sulla schermata vengono visualizzati i risultati.

• Il numero dei dati di misurazione viene assegnato automaticamente in sequenza nell'ordine delle misure.

Promemoria • Quando il numero dei dati di misurazione raggiunge 800, comparirà un messaggio di errore e non sarà possibile effettuare la misurazione. In questi casi, cancellare alcuni dati per effettuare la misurazione.

 Se non compare la schermata perché lo strumento è in modalità sospensione, non è possibile eseguire la misurazione. Premere uno qualsiasi dei tasti di controllo per visualizzare la schermata, premere quindi il tasto/ pulsante di misurazione per eseguire la misurazione.

Misura della media

I

La misura della media può essere eseguita in modalità automatica o manuale.

Con la media automatica, si misura il campione varie volte nella stessa posizione e poi si calcola la media. In questo modo si migliora la precisione dei dati del campione.

Si ricorre alla media manuale quando il colore del campione non è uniforme. Si effettuano le misure in posizioni diverse e poi si calcola la media. In questo modo si ottiene una media per l'intero campione.

Note Una volta determinata una media per lo strumento, poiché tale media viene convertita e visualizzata per ogni spazio colore, può succedere che le medie semplici per le misure di ogni conteggio non coincidano.

Consultare la p. 69 per vedere come configurare la media automatica o la p. 70 per configurare la media manuale.

Misurazione (differenza colore)

Impostazione obiettivo

Per calcolare la differenza colore tra due campioni, impostarne uno come target e misurare l'altro. Questo strumento può archiviare dati per un massimo di 200 target.

- Promemoria I dati del target vengono memorizzati assegnando numeri di impostazione compresi tra 0001 e 0200. Questi numeri non cambiano nemmeno quando vengono eliminati dati in un qualche punto centrale.
 - Calcolando la media prima di impostare il target si potrà impostare un target più preciso. Per i dettagli, consultare il capitolo "Misura della media" alle pp. 37 e 69 71.
- Note
 Assicurarsi di eseguire la calibrazione del bianco prima di impostare i colori target.
 Per la precisione della misura, mantenere le condizioni ambientali (temperatura ecc.) costanti.

Procedura operativa

- 1 Premere [◊/▶] per attivare la schermata <Target>.
- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce desiderata.
- 3 Impostare la porta di misurazione del campione sul campione da misurare.
- Premere il tasto o il pulsante di misurazione. Il campione viene misurato e sulla schermata vengono visualizzati i risultati. Se è stato selezionato un numero sul quale risulta già impostato un target, comparirà un messaggio che chiederà di confermare la sovrascrittura.
- 5 Per impostare il target successivo, ripetere i passaggi da 2 a 4.
- Promemoria/
 Possono essere impostati come target anche i dati di misura.

 Per informazioni sulla configurazione di questo parametro, consultare la p. 62 e rivedere come impostare il campione come target tramite l'opzione "Gestione dati" del "Menu del campione".

Controllo delle differenze colore

Procedura operativa

- 1 Premere [◊/⊁] per attivare la schermata <Target>.
- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per selezionare il numero del target.
- 3 Premere [◊// per attivare la schermata di misurazione.
- 4 Impostare la porta di misurazione del campione sul campione da misurare.
- 5 Premere il tasto o il pulsante di misurazione.

Valutazione passa/scarta per la differenza colore

Con questo strumento, è possibile impostare le tolleranze per la differenza colore dei dati del campione rispetto ai dati del colore target per effettuare la valutazione. Per la procedura di impostazione delle tolleranze, consultare le p. 55 "Impostazioni tolleranza" e 81 "Impostazione della tolleranza predefinita".

La valutazione passa/scarta sarà basata sui dati del colore target del numero selezionato per la misura e sui dati della tolleranza specificati per i dati di quel target. Se i dati del colore target vengono eliminati, la differenza colore per i dati non verrà visualizzata e non verrà eseguita neanche la valutazione passa/scarta basata sulle tolleranze impostate per i dati. Se si selezionano i dati di colore di un altro target o si assegna un altro colore target al numero del colore target dei dati eliminati, verranno eseguiti i nuovi calcoli e le valutazioni passa/scarta.

Valutazione passa/scarta basata sulle tolleranze

Se la differenza colore misurata non rientra nelle tolleranze stabilite per il colore target, il valore verrà evidenziato in rosso per indicare che il risultato della valutazione è "Scarta". È possibile impostare dei limiti superiori e inferiori di tolleranza per le differenze colore di singoli target.

Il prossimo capitolo descrive come visualizzare la valutazione passa/scarta basata sulla tolleranza della differenza colore.



Prima di utilizzare questa funzione, occorre impostare le tolleranze per la differenza colore.

Promemoria/ Per eseguire una misurazione senza usare un target, impostare come target un numero che non sia già stato registrato con un target. Questo espediente produrrà valori assoluti e non sarà possibile effettuare calcoli di differenze colore e valutazioni passa/scarta basate sulle tolleranze. Apparirà la schermata Passa/Scarta come mostrato a destra.



Schermata <Sample>



- e Se non sono stati impostati i relativi dati del target, non saranno visualizzati il valore di differenza di colore o il segno passa/scarta.
- Schermata quando nessuna delle differenze di colore del campione o del target va oltre il valore di attenzione (senza superare i limiti di tolleranza)

Schermate Valore assoluto & diff.



Sulla stampa sarà stampata la dicitura "PASS".

Schermata Passa/Scarta



Compaiono il segno e la dicitura "Passa".

 Schermata quando una delle differenze di colore del campione o del target va oltre il valore di attenzione (senza superare i limiti di tolleranza)

Schermate Valore assoluto & diff.

Es.: Schermata diff.

		\$ O		<u>12:34</u>	
Sam	ple 🔹	0002 TAR	GET-2		
0002 No 1	2 Name			\checkmark	
1 10°	/D65 2	2°/C	ΔFF	0.04	
	СМС		∆C*	∆H*	
-15°	0.98	0.89	0.07	0.39	
15°	0.69	0.62	0.09	0.30	
25°	0.24	0.20	0.08	0.11	
45°	0.19	0.06	0.03	-0.18	
75°	0.42	0.28	0.03	-0.31	
110°	0.40	0.26	0.02	-0.31	
	2016/08/23 © 0001 TE	16:28:14 ST-1		0	
•					

 Compare il segno della valutazione Passa e il colore dello sfondo diventa quello dell'attenzione (giallo).

- Lo sfondo di ogni valore che si avvicina alla tolleranza diventa quello dell'attenzione (giallo).

Sulla stampa sarà stampata la dicitura "WARNING" e accanto al valore vicino alla tolleranza compare la lettera "w". Schermata Passa/Scarta



Compare la scritta "Attenzione" e il segno si colora di giallo.

\odot Schermata quando una delle differenze di colore o di valore gloss va oltre i limiti di tolleranza

Schermate Valore assoluto & diff. Es.: Schermata diff.



Sulla stampa sarà stampata la dicitura "FAIL" e accanto al valore che supera i limiti di tolleranza compare la lettera "x".

Schermata Passa/Scarta



Compare la scritta "Scarta" e il segno si colora di rosso.



Cambio di schermate

Schermata di misurazione/visualizzazione dati

Schermata dell'elenco target

- Per ogni voce dei dati la colonna in alto mostra il n. di target e il nome e la colonna in basso la data e l'ora della misurazione.
- Il cursore comparirà sul target selezionato al momento.
- Premere il tasto [Conferma] o [ESC] per attivare la schermata dettagliata del target e visualizzare i dati dettagliati del target attualmente selezionato.
- Premere [▲] per selezionare (spostare il cursore su) il target precedente.
- Premere [▼] per selezionare (spostare il cursore su) il target successivo.
- Premere [4] per visualizzare la schermata dell'elenco precedente. Il cursore si sposterà sul target più in alto.
- Premere [▶] per visualizzare la schermata dell'elenco successiva. Il cursore si sposterà sul target più in alto.

Schermata dei dettagli target

- Il n. del target e il nome compaiono sotto la scheda del target.
- Se non è stato impostato l'Osservatore/Illuminante 2, la colonna del valore dei dati sarà vuota.
- Comparirà un punto esclamativo (1) in basso a destra dello schermo per i dati archiviati, anche se si attiva un'attenzione sulla riduzione dell'intensità della luce o un'attenzione sulla misura fuori intervallo.
- Nella parte inferiore dello schermo compaiono il numero totale di pagine e la posizione sulla pagina attuale.
- Il numero di pagine da visualizzare è determinato dall'impostazione <Tipo di visualizzazione>.
- Premere [ESC] per attivare la schermata <Elenco target>. Il cursore comparirà sul target selezionato al momento.
- Premere [**A**] per visualizzare il target precedente.
- Premere [▼] per visualizzare il target successivo.
- Premere [◀] per attivare la pagina visualizzata precedente.
- Premere [▶] per attivare la pagina visualizzata successiva.

Aspetti comuni dell'elenco e delle schermate dei dettagli del target

- Se non ci sono dati, la colonna del valore dei dati resterà vuota.
- Premere [MENU] per attivare la schermata <Menu del target>.
- Premendo il tasto/pulsante di misurazione, comparirà la schermata < Misura> e inizierà la misurazione.
- Se è attivata (ON) l'opzione <Proteggi Dati>, comparirà un messaggio corrispondente e non sarà possibile eseguire la misurazione. Selezionare "OK" per tornare alla schermata precedente.
- Se è necessaria una calibrazione (se la calibrazione non è stata ancora effettuata o se è trascorso l'intervallo di calibrazione), comparirà un messaggio che richiederà la calibrazione. Selezionare "OK" per attivare la schermata di calibrazione. Selezionare "Cancella" per tornare alla schermata precedente senza eseguire la calibrazione.
- Se esistono già dei dati, verrà visualizzato un messaggio di conferma della sovrascrittura. Selezionare "OK" o
 premere il tasto/pulsante di misurazione per effettuare la misurazione. Selezionare "Cancella" per tornare alla
 schermata precedente senza eseguire la misurazione.
- Quando il <Segnale acustico> è impostato su ON, si sentirà un breve segnale acustico una volta all'inizio della misurazione e un altro breve segnale acustico quando la misurazione è stata completata normalmente. Se si verifica un errore, verranno emessi 3 brevi segnali acustici.
- Una volta terminata la misurazione correttamente, i dati saranno salvati sul numero di target selezionato.
- Le misure che sono al di fuori dell'intervallo di misurazione saranno indicate dalla dicitura "Fuori intervallo della prestazione garantita" visualizzata sullo schermo in corrispondenza del valore.
- Se durante la misurazione si verifica un errore, comparirà un apposito messaggio. Selezionare "OK" per tornare alla schermata precedente.
- In genere, dopo la misura la visualizzazione tornerà alla schermata (pagina) precedente. Se però il numero di misurazioni per la media manuale è due o più, comparirà la schermata Media manuale (consultare la p. 70).

Schermata dell'elenco sample

- Se non esistono dati, l'elenco delle misure non sarà visualizzato.
- Per ogni voce dei dati la colonna in alto mostra il n. del campione e il nome e la colonna in basso la data e l'ora della misurazione.
- Il cursore comparirà sul campione selezionato al momento.
- Premere il tasto [Conferma] o [ESC] per attivare la schermata dettagliata del campione (sample) e visualizzare i dati dettagliati del target attualmente selezionato.
- Premere [▲] per selezionare (spostare il cursore su) il campione precedente.
- Premere [▼] per selezionare (spostare il cursore su) il campione successivo.
- Premere [4] per visualizzare la schermata dell'elenco precedente. Il cursore si sposterà sul numero di campione più in alto.
- Premere [b] per visualizzare la schermata dell'elenco successiva. Il cursore si sposterà sul numero di campione più in alto.

Schermata dei dettagli sample

- Se non ci sono dati, la colonna del valore dei dati resterà vuota.
- Il n. del campione e il nome compaiono sotto la scheda del campione.
- Se non è stato impostato l'Osservatore/Illuminante 2, la colonna del valore dei dati sarà vuota.
- La data e l'ora della misurazione e le informazioni sul relativo target saranno visualizzati sotto la colonna del valore dei dati.
- Comparirà un punto esclamativo () in basso a destra dello schermo per i dati archiviati, anche se si attiva un'attenzione sulla riduzione dell'intensità della luce o un'attenzione sulla misura fuori intervallo.
- Nella parte inferiore dello schermo compaiono il numero totale di pagine e la posizione sulla pagina attuale.
- Il numero di pagine da visualizzare è determinato dall'impostazione <Tipo di visualizzazione>.
- Premere [▲] per visualizzare il campione precedente.
- Premere [▼] per visualizzare il campione successivo.
- Premere [◀] per attivare la pagina visualizzata precedente.
- Premere [▶] per attivare la pagina visualizzata successiva.

Aspetti comuni dell'elenco e delle schermate dei dettagli

- Sulla destra della scheda Target compaiono il numero del target e il nome visualizzati sulla schermata dei dettagli del target attualmente selezionato.
- Premere [MENU] per attivare la schermata <Menu del campione>.
- Premendo il tasto/pulsante di misurazione, comparirà la schermata < Misura> e inizierà la misurazione.
- Se è necessaria una calibrazione (se la calibrazione non è stata ancora effettuata o se è trascorso l'intervallo di calibrazione), comparirà un messaggio che richiederà la calibrazione. Selezionare "OK" per attivare la schermata di calibrazione. Selezionare "Cancella" per tornare alla schermata precedente senza eseguire la calibrazione.
- Se è stato raggiunto il numero massimo di misurazioni, comparirà un messaggio di errore e non sarà possibile effettuare la misurazione. Selezionare "OK" per tornare alla schermata precedente.
- Quando il <Segnale acustico> è impostato su ON, si sentirà un breve segnale acustico una volta all'inizio della
 misurazione e un altro breve segnale acustico quando la misurazione è stata completata normalmente. Se il
 giudizio è NG, si sentirà un segnale acustico lungo seguito da 2 brevi. Se si verifica un errore, verranno emessi 3
 brevi segnali acustici.
- Una volta terminata la misurazione correttamente, i nuovi dati saranno aggiunti in coda al numero della misurazione.
- Se durante la misurazione si verifica un errore, comparirà un apposito messaggio. Selezionare "OK" per tornare alla schermata precedente.
- In genere, dopo la misura la visualizzazione tornerà alla schermata (pagina) precedente. Se però il numero di misurazioni per la media manuale è due o più, comparirà la schermata Media manuale (consultare la p. 70).

Capitolo 3

Impostazioni ambiente/ Altre impostazioni

Menu	45
Impostazione del colore target per misura della	
differenza colore	47
Stampa	48
Modifica nome	49
Gestione dati target	50
Passa/Scarta	54
Gestione del campione	58
Stampa	59
Modifica nome	60
Gestione dati campione	61
Impostazione della condizione della	
misurazione	66
Impostazione della condizione della misurazione	66
Impostazioni delle opzioni di misura	67
Impostazione della condizione di visualizzazione	72
Impostazioni di visualizzazione	75
Impostazioni di sistema	80
Impostazione dati predefiniti	80
Impostazione calibrazione	84
Impostazioni delle opzioni dello strumento di	
misurazione	87
Visualizzazione delle informazioni di diagnosi	98
Visualizzazione delle Info strumento	99



La struttura del menu dello strumento è quella che mostriamo di seguito.

_								
M	enu del	target			Cond. mis	urazione		
Stampa dati P. 48			P. 48	Impostazione misurazione				
						Angolo di misurazio	ne	P. 68
	Modifi	ca nome		P. 49		-	-15°, 15°, 25°, 45°, 75°,	110°
	Gestio	ne dati				Media automatica		P. 69
		Elimina dati		P. 50			da 1 a 10 Volte	
			OK/Cancella					
						Media manuale		P. 70
		Cambia posizione		P. 51			da 1 a 10 Volte	
			Selezione n. target					
			ooloziono in targot			Opzione media man	uale	P. 71
		Proteggi Dati		P. 52		opziono modila man	Salvataggio Manuale/	
		riologgi buli	OFF/ON	1.52			salvataggio automatico	,
							sanataggis aatomatio	
		Elimina tutti i dati		P 53		Rilevamento tilt		P 71
		Emma tatti i dati	OK/Cancella	1.55		The value to the		
			Oit/ Cancella					
	Dassa	/Scarta			Ossen	atore/Illuminante		
	1 0350/	Modifica tolleranza		P 55	03361	Osservatore /Illumir	anto1	D 73
		Woullica tolleraliza	OK/Cancella	1.55			2° A /C /D50 /D65 /E2 /I	F6/
			Oit/ Calicella				E7/E8/E10/E11/E12/I	lcor
		Livelle di attenzione		D 56			10° A /C /D50 /D65 /E2	/F6/
		Liveno di attenzione	da 0 a 100%	F. JU			E7/E8/E10/E11/E12/I	lsor
			ua u a 100%				1//10/110/111/11/112/0	5561
		Cooff normatrica		D 57		Ossorivatoro /Illumir	anto?	D 7/
		coen. parametrico		P. 37			2° A /C /D50 /D65 /E2 /I	F6/
			$\Gamma(CIVIC), C(CIVIC), \Gamma(\Delta E)$	94),			E7/F8/F10/F11/F12/I	lser
			$C(\Delta E 94), \Pi(\Delta E 94),$	00)			10° A /C /D50 /D65 /E2	/F6/
			Γ(ΔΕΟΟ), C (ΔΕΟΟ), Π (ΔΕ	.00)			F7/F8/F10/F11/F12/I	lcor/
N.4	مصبيطما	oo mania na					Nessuno	JSEI/
IVI	enu dei	campione		D 50			Nessuno	
	Stamp	adati		P. 59	Cond	Display		
	NA				cond.	Tipo di visualizzazio	no	P 76
	Modifi	ca nome		P. 60		Tipo di visualizzazio	Valoro accoluto, Difforo	F. 70
				_			Audi2000 (AEc) Audi20	112d,
	Gestio	ne dati					(AEp) ML Dacca (Scarta	
		Elimina dati		P. 61			(AEP), IVII, Passa/ Scalla	ı,
			OK/Cancella				Crafica lineare (à passil	o, aile
							colozionaro niù onzioni))
		Cambia sample a tar	rget	P. 62			selezionare più opzioni)
			Selezione n. target			Crazia coloro		דד ח
						Spazio colore	1*=***	P. //
		Cambia target		P. 63			L"a"D", L"C"N	
			Selezione n. target			- ·		D 70
						Equazione		P. 78
		Cambia posizione		P. 64			$\Delta E^{*}ab$, CMC, $\Delta E^{*}94$, ΔE	00,
			Selezione n. campione				$\Delta EC(DIN(5175)),$	
							ΔΕΡ (DIN6175), ΔΕ990	
		Elimina tutti i dati		P. 65		Dimentione		D 70
			OK/Cancella			Direzione		P. 79
							Double-Path/Left	

Impostazi	one		
Impos	t. dati Default		P. 80
	Tolleranza predefinit	a	P. 81
		OK/Cancella	
	Livello di attenzione		P. 82
		da 0 a 100%	1.02
	Coeff. parametrico		P. 82
		$I(CMC), c(CMC), I(\Delta E^*)$	94),
		c (ΔE*94), h (ΔE*94),	
		I (ΔΕΟΟ), c (ΔΕΟΟ), h (ΔΕ	:00)
Impos	ta. calibrazione		
	Interva. di calibrazio	ne	P. 85
		01 - 24 h	
	Calibrazione annuale	9	P. 86
		OFF/ON	
Impos	t. Comunicazione		
	Stampa automatica		P. 118
		OFF/ON	
	Impostazioni wireles	is	P. 105
		OFF / Bluetooth / AdH	oc /
		Infrastructure 1 /	
		Infrastructure3 /	
		Infrastructure4	
	Info LAN wireless		P. 108
		Metodo WLAN, indirizz	o IP,
		SSID, versione	
	Codice PIN		P. 106
		Da 4 a 8 cifre (predefinito:	0000)
	Indirizzo stampante		P. 115
		00000000000	
	Cadica DIN stampon	to.	D 116
	Cource Pin stampan	Da 4 a 8 cifre (predefinito:	P. 110
		Du ruo enre (preuennito.	
Impos	tazione strumento		
	Tipo di utente		P. 88
		Amministratore / Utiliz	zatore
	Lingua		P. 89
	Lingua	English/日本語/Deuts	ch/
		Francais/Español/Italia	ano/
		中文/Português/Polsk	ki/
		Русский язык/Türkçe	9
	F		D.00
			P. 90
	Formato data	[in n n / /mama /-l-l] / [(d.d. /
	Formato data	[yyyy/mm/dd] / [mm/	/dd/
	Formato data	[yyyy/mm/dd] / [mm/ yyyy] / [dd/mm/yyyy]	′dd/
	Formato data Data & ora	[yyyy/mm/dd] / [mm/ yyyy] / [dd/mm/yyyy]	′dd/ P. 91

	Luminosità		P. 92
		5/4/3/2/1	
	Direzione		P. 93
		Ruotare di 180* premer tasto [Conferma]	ndo il
	Segnale acustico		P. 94
		OFF/ON	
	Pulsante di misurazi	one	P. 95
		OFF/ON	
	Risparmio energetic	:0	P. 96
		da 00 a 60 (minuto)	
	Wake On Mode		P. 97
		ON/OFF	
Info di	agnosi		P. 98
		Visualizzazione info dia	gnosi
Info st	rumento		P. 99
		Nome prodotto, Version N. di serie	ne,
Calibrazio	ne		
Calibra	azione del bianco		
	Eseguire la calibrazi	one del bianco	P. 34
Calibra	azione (cal. Zero inclu	isa)	
	Eseguire la calibrazi	one dello zero e la calibra	zione
	del bianco		P. 32
		D (0)"	

Impostazione del colore target per misura della differenza colore

La schermata < Menu del target > consente le seguenti operazioni per i dati del colore target.

<Stampa dati>

Stampa i dati colorimetrici del target attuale con la stampante.

<Modifica nome>

Assegna un nome ai dati del target.

<Gestione dati>

- Elimina dati : elimina i dati del colore target selezionato.
- Cambia posizione : salta ai dati colorimetrici del target specificato.
- Proteggi Dati : protegge tutti i dati colorimetrici del target. È ancora possibile eseguire nuove misurazioni.
- Elimina tutti i dati : elimina tutti i dati del colore target.

<Passa/Scarta>

- Modifica tolleranza : specificare la tolleranza utilizzata per il controllo passa/scarta dei dati misurati per ogni colore target.
- Livello di attenzione : specificare il livello di attenzione utilizzato per la valutazione passa/scarta dei dati misurati per ogni colore target.
- Coeff. parametrico : specificare il coefficiente parametrico utilizzato per la valutazione passa/scarta dei dati misurati per ogni colore target.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Menu del target>.

Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.

M Impostazioni ambiente/Altre impostazioni

Stampa

Procedura operativa

Stampa i dati del colore target. Lo strumento deve essere già collegato alla stampante seriale. Per le istruzioni su come collegare lo strumento a una stampante seriale, consultare la p. 112 "Collegamento a una stampante".

Note

Se non si effettua il collegamento correttamente, la stampa non sarà possibile.
La stampa potrebbe non riuscire anche se il collegamento è corretto, ad esempio perché la stampante non è accesa.

Prima dell'operazione, visualizzare il target da stampare sulla schermata < Target >.

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Stampa dati", premere quindi il tasto [Conferma] per visualizzare la schermata <Stampa dati> alla voce <Menu del target>. Si attiverà la stampa sulla stampante selezionata.

Al termine della stampa, si torna alla schermata < Target >.

Note La schermata <Stampa dati> della voce <Menu del target> viene visualizzata anche quando la stampa non viene elaborata correttamente, ad esempio perché la stampante non è collegata in modo appropriato.



Modifica nome

Assegna un nome ai dati del colore target.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Modifica nome", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la **schermata <Modifica nome>**.

- Utilizzare [▲]/[▼] o [◀]/[▶] per spostare il cursore da un carattere all'altro, premere quindi il tasto [Conferma].
 - È possibile utilizzare un massimo di 16 caratteri.
 - Il carattere selezionato viene visualizzato nella casella di testo.
- 3 Ripetere il passaggio 2 finché non sono stati digitati tutti i caratteri necessari.
 - Per cancellare il carattere a sinistra del cursore nella casella di testo, spostare il cursore su [☎] e premere il **tasto [Conferma]**.
- 4 Dopo aver digitato i caratteri, spostare il cursore su [OK], premere quindi il tasto [Conferma]. L'impostazione viene confermata e si torna alla schermata <Target>.
- Promemoria/ Se in fase di configurazione si preme [ESC] o se si sposta il cursore su "Cancella" e si preme il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Menu del target>.





Gestione dati target

La gestione dei dati del target permette agli utenti di cancellare i dati del target, di cambiare le posizioni in elenco, di proteggere i dati e di eliminare tutti i dati.

Procedura operativa Avviare

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Gestione dati", premere quindi il tasto [Conferma] per visualizzare la schermata <Gestione dati>.

🗆 Elimina dati

Elimina i dati del colore target.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Gestione dati>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Elimina dati", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Elimina dati>.





2 Utilizzare [◀] o [▶] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma].

- Promemoria Anche se si eliminano dati, i numeri non scorrono verso l'alto. Il numero corrispondente al dato eliminato resta vuoto.
 - Al termine dell'eliminazione, si torna alla **schermata <Target>**.
 - Spostando il cursore su "Cancella" e premendo il tasto [Conferma] si annullerà l'eliminazione e lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.

□ Cambia posizione in elenco

Specificare i numeri del target permette di visualizzare target specifici senza dover scorrere lo schermo.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Gestione dati>.

 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Cambia posizione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Cambia posizione>.







- 3 Premere il tasto [Conferma]. La selezione viene confermata e si torna alla schermata <Target>.
- Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.

Proteggi dati

È possibile specificare la protezione dei dati in modo che le impostazioni salvate sui colori del target non possano essere cambiate o modificate accidentalmente. Quando è impostata la protezione dei dati, non è possibile selezionare "Modifica nome", "Modifica tolleranza", "Elimina dati" o "Elimina tutti i dati" sulla schermata <Menu del target>.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, la protezione dei dati è impostata su "OFF".



Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Gestione dati>.

- Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Proteggi Dati", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Proteggi Dati>.
- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce desiderata.

Impostazioni

- OFF : dati non protetti.
- ON : dati protetti.
- **3 Premere il tasto [Conferma].** La selezione viene confermata e si torna alla **schermata**

<Gestione dati>.

Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.





3

🗆 Elimina tutti i dati

Cancella tutti i dati colorimetrici del target già impostati.

Note Quando i dati sono protetti, non è possibile selezionare "Elimina tutti i dati" dalla schermata <Gestione dati>.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Gestione dati>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Elimina tutti i dati", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Elimina tutti i dati>.

- 2 Utilizzare [◀] o [▶] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma] per eliminare tutti i dati.
 - Al termine dell'eliminazione, si torna alla **schermata <Target>**.
 - Spostando il cursore su "Cancella" e premendo il **tasto** [**Conferma**] si annullerà l'eliminazione di tutti i dati e lo schermo tornerà alla **schermata <Gestione dati>**.





Passa/Scarta

Modifica la tolleranza da applicare come criterio di valutazione e imposta il livello di attenzione e il valore predefinito del coefficiente parametrico.

Se la differenza di colore tra il campione e il target supera i limiti di tolleranza, la colonna del valore del colore visualizzato relativa alla visualizzazione della misura sarà evidenziata in rosso. Inoltre, se anche uno solo dei valori di colore visualizzati supera i limiti di tolleranza, la valutazione apparirà come "Scarta".

Se la differenza di colore tra il campione e il target supera la quantità prevista per il livello di attenzione, la colonna del valore del colore visualizzato relativa alla visualizzazione della misura sarà evidenziata in giallo. In questi casi, anche se gli altri valori di colore visualizzati non superano i limiti di tolleranza, la valutazione apparirà come "Attenzione".

- Promemoria · I criteri di valutazione predefiniti vengono impostati prima dei criteri di valutazione per ciascun target. Per i dettagli, consultare la p. 80 "Impostazione dati predefiniti".
 - Le voci per l'impostazione della tolleranza sono identiche a quelle per lo spazio colore o l'indice attualmente selezionati per le condizioni di visualizzazione.
 - Il software opzionale per i dati colorimetrici "SpectraMagic NX2" permette di configurare e utilizzare i criteri di valutazione in tutta facilità.
 - Prima dell'operazione, visualizzare il target da impostare prima di spostarsi sulla schermata < Menu del target>.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Passa/Scarta", premere quindi il tasto [Conferma]. Apparirà la schermata <Passa/Scarta>.





Impostazioni tolleranza

Specificare la tolleranza utilizzata per il controllo passa/scarta dei dati misurati per ogni colore target.

Procedura operativa Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Passa/Scarta>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Modifica tolleranza", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata dell'elenco delle tolleranze.

2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Modifica tolleranza>.

- 3 Utilizzare [▲]/[▼] o [◀]/[▶] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma] per cambiare la voce.
 - Se la voce selezionata non è già spuntata, premere il **tasto [Conferma]** per inserire il segno di spunta e poter cambiare il valore di impostazione.
 - Premere [◀] o [▶] per spostare il cursore sull'area del valore da impostare. Premendo il tasto [Conferma] si farà apparire il cursore sul valore. Premere [▲] o [▼] per modificare il valore.

Spostare il cursore tra le cifre del valore premendo **[4] o [b**].

Impostazioni

- \bigcirc ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^* , ΔFF : da -20,00 a 20,00
- In altri casi: da 0,00 a 20,00
- Premere il **tasto [Conferma]** per confermare ogni volta che si cambia l'impostazione di una voce.
- Promemoria/
 Se alla voce "Sample" "Tipo di visualizzazione" si seleziona

 "Audi2000 (ΔEc)" o "Audi2000 (ΔEp)", non solo è possibile

 spostarsi tra le pagine con i tasti [◀] e [▶] quando la

 schermata <Modifica tolleranza> è selezionata, ma se

 Audi2000 (ΔEc) o Audi2000 (ΔEp) sono abilitati, oltre alla

 tolleranza per ogni angolo, è possibile impostare anche la

 tolleranza media (mΔEc o mΔEp) e massima (ΔEcMax o

 ΔEpMax). Quando si imposta la tolleranza per mΔEc, mΔEp,

 ΔEcMax o ΔEpMax, l'impostazione di un valore per qualsiasi

 angolo farà sì che tale valore venga visualizzato per tutti gli

 angoli nella schermata di impostazione della tolleranza.
- 4 Una volta configurate tutte le impostazioni, utilizzare [▲]/[▼] o [◀]/[▶] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma]. L'impostazione viene confermata e si torna alla schermata <Modifica tolleranza>.

Se si preme **[ESC]** durante l'impostazione, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla **schermata <Modifica tolleranza>**.

5 Premere [ESC] per tornare alla schermata <Passa/ Scarta>.







□ Impostazione livello di attenzione

Le indicazioni di attenzione vengono visualizzate quando i dati misurati si avvicinano ai limiti di tolleranza. Gli utenti possono definire di quanto possono avvicinarsi i dati alla tolleranza prima di attivare l'attenzione.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Passa/Scarta>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Livello di attenzione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Livello di attenzione>.

2 Utilizzare [▲] o [▼] per cambiare il valore.

Impostazioni

O da 000 a 100%

3 Dopo aver terminato le modifiche, premere il tasto [Conferma]. L'impostazione viene confermata e si torna alla schermata <Passa/Scarta>.

Note Se si preme [ESC] durante l'impostazione, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Passa/Scarta>.





Impostazione del coefficiente parametrico

Specificare il coefficiente parametrico utilizzato per la valutazione passa/scarta dei dati misurati per ogni colore target.

Promemoria/

7 I coefficienti parametrici possono essere modificati solo quando l'equazione della differenza è "CMC", "ΔE*94", o "ΔΕ00".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del target> - <Passa/Scarta>.

- Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Coeff. parametrico", premere quindi il tasto [Conferma].
 Appare la schermata <Coeff. parametrico>.
- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata di modifica <Coeff. parametrico>.

- 3 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma] per cambiare la voce.
 - Premendo il tasto [Conferma] si farà apparire il cursore sul valore. Premere [▲] o [♥] per cambiare il valore.
 Spostare il cursore tra le cifre del valore premendo [◀] o [▶].

Impostazioni

- O da 0,01 a 30,00
- Premere il **tasto [Conferma]** per confermare ogni volta che si cambia l'impostazione di una voce.
- 4 Una volta configurate tutte le impostazioni, utilizzare [▲]/[▼] o [◀]/[▶] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma]. L'impostazione viene confermata e si torna alla schermata <Coeff. parametrico>.
- Note Se si preme [ESC] durante l'impostazione, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Coeff. parametrico>.
- 5 Premere [ESC] per tornare alla schermata <Passa/ Scarta>.



Targ 0002 TAR Coe	t σ 2 ¢ GET-2 ff. parametrico	@12:34
	I (CMC)	c (CMC)
	1.00	1.00
15°	2.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
	1.00	1.00
110°	1.00	1.00



Gestione del campione

<Passaggi di schermate>

I tasti possono essere usati per passare da una schermata all'altra e visualizzare i dati.

Nella schermata < Menu del campione>, per i dati delle misure sono disponibili le operazioni seguenti.

<Stampa dati>

Stampa i dati del campione attuale con la stampante.

<Modifica nome>

Assegna un nome ai dati delle misure.

<Gestione dati>

- Elimina dati
- : cancella i dati della misura selezionata.
- Cambia sample a target •
- Cambia target

•

- : imposta i dati della misura come dati target.
- : cambia il riferimento del target.
- Cambia posizione : salta ai dati della misura specificata.
- Elimina tutti i dati

Procedura di impostazione

: elimina tutti i dati delle misure.

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

- 1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Menu del campione>.
- Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata Promemoria/ precedente.



Stampa

Procedura di impostazione

Questa funzione serve a stampare i dati delle misure. Lo strumento deve essere già collegato alla stampante seriale. Per le istruzioni su come collegare lo strumento a una stampante seriale, consultare la p. 112 "Collegamento a una stampante".



Se non si effettua il collegamento correttamente, la stampa non sarà possibile.
La stampa potrebbe non riuscire anche se il collegamento è corretto, ad esempio perché la stampante non è accesa.

Prima dell'operazione, visualizzare il campione da stampare sulla schermata <Sample>.

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione>.

- Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Stampa dati", premere quindi il tasto [Conferma]. Si attiverà la stampa sulla stampante selezionata. Al termine della stampa, si torna alla schermata <Sample>.
- Note La schermata <Stampa> viene visualizzata anche quando i dati non vengono stampati correttamente a causa di un collegamento della stampante non corretto o di altri problemi.



Impostazioni ambiente/Altre impostazioni

60

Modifica nome

Assegna un nome ai dati del campione. Prima dell'operazione, visualizzare il nome del campione da modificare sulla schermata <Sample>.

Procedura di impostazione

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Modifica nome", premere quindi il tasto [Conferma].
 Appare la schermata <Modifica nome>.

 Utilizzare [▲]/[▼] o [◀]/[▶] per spostare il cursore da un carattere all'altro, premere quindi il tasto [Conferma].

- È possibile utilizzare un massimo di 16 caratteri.
- Il carattere selezionato viene visualizzato nella casella di testo.
- 3 Ripetere il passaggio 2 finché non sono stati digitati tutti i caratteri necessari.
 - Per cancellare il carattere a sinistra del cursore nella casella di testo, spostare il cursore su [☎] e premere il tasto [Conferma].

4 Dopo aver digitato i caratteri, spostare il cursore su [OK], premere quindi il tasto [Conferma]. L'impostazione viene confermata e si torna alla schermata <Sample>.

 Promemoria/
 Se in fase di configurazione si preme [ESC] o se si sposta il cursore su "Cancella" e si preme il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Menu del campione>.





Gestione dati campione

La gestione dei dati del campione permette agli utenti di cancellare i dati delle misure, copiare il campione sul target, cambiare il collegamento al target, cambiare la posizione in elenco e cancellare tutti i dati.

Procedura di impostazione

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione>.

1 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Gestione dati", premere quindi il tasto [Conferma] per visualizzare la schermata <Gestione dati>.



Elimina

Cancella i dati delle misure. Prima dell'operazione, visualizzare il campione da cancellare sulla schermata <Sample>.

Procedura di impostazione

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione> - <Gestione dati>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Elimina dati", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Elimina dati>.



A denu del campione [0013] > Gestione dati Eliminare il campione 0013? OK Cancella Cambia posizione

2 Utilizzare [◀] o [▶] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma].

 Promemoria
 Con l'eliminazione dei dati, i numeri dei dati dei campioni successivi verranno riassegnati, riducendoli di uno.

- Al termine dell'eliminazione, si torna alla schermata <Sample>.
- Spostando il cursore su "Cancella" e premendo il tasto [Conferma] si annullerà l'eliminazione e lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.

Impostazione dei dati di misurazione come target

imposta i dati della misura come dati target.

Prima dell'operazione, visualizzare il campione da impostare come target sulla schermata <Sample>.

Proced	lura d	i imn	nstazior
FIULEU	iura u	IIIIP	USLAZIUI

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione> - <Gestione dati>.

- Promemoria
 I colori target vengono memorizzati assegnando numeri di impostazione compresi tra 0001 e 0200. Questi numeri non cambiano nemmeno quando vengono eliminati dati in un qualche punto centrale.
 - Per impostare i dati colorimetrici del target in modo più accurato, utilizzare la media per misurare il campione target. Per i dettagli, consultare il capitolo "Misura della media" alle pp. 37 e 69 71.

• Assicurarsi di eseguire la calibrazione del bianco prima di impostare i colori target.

- Per la precisione della misura, mantenere le condizioni ambientali (temperatura ecc.) costanti.
- A differenza dei dati misurati, i numeri assegnati ai dati del colore del target non cambiano automaticamente. Quando si misurano i colori in modo continuo per impostare i colori del target, occorre spostare il mouse manualmente per impostare ciascuno dei dati.
- Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Cambia sample a target", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Cambia sample a target>.

- 2 II numero dei dati del colore target che si sta utilizzando sarà evidenziato. Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sul numero del colore di riferimento per la differenza di colore, premere quindi il tasto [Conferma]. Una volta impostati i dati del colore target, si torna alla schermata <Target>.
 - Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.
- Note Se è stato selezionato un numero sul quale risultano già impostati i dati del colore target, comparirà un messaggio che chiederà di confermare la sovrascrittura. Utilizzare [◀] o [▶] per selezionare "OK", premere quindi il tasto [Conferma]. Spostando il cursore su "Cancella" e premendo il tasto [Conferma] si annullerà l'eliminazione e lo schermo tornerà alla schermata <Target>.







Cambia riferimento target \square

Il presente capitolo descrive come cambiare la selezione dei dati target. Prima dell'operazione, visualizzare il campione per il quale cambiare il target di riferimento sulla schermata <Sample>.

Procedura di impostazione

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione> - <Gestione dati>.

1 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Cambia target", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Cambia target>.





- 2 Il numero dei dati del colore target che si sta utilizzando sarà visualizzato. Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sul numero del colore di riferimento per la differenza di colore, premere quindi il tasto [Conferma]. Una volta impostati i dati del colore target, si torna alla schermata <Sample>.
 - Se si preme [ESC], le modifiche del target non saranno applicate e lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.
- Se è stato impostato un numero che non risulta Note assegnato a dati del target per la differenza di colore, il target sarà definito come "Nessuno" e non sarà visualizzata la differenza di colore né la valutazione passa/scarta.

□ Cambia posizione in elenco

Specificare i numeri del campione permette di selezionare un campione specifico senza dover scorrere lo schermo.

Procedura di impostazione

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione> - <Gestione dati>.

 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Cambia posizione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Cambia posizione>.

- 2 ▲ e ▼ compariranno sopra e sotto il numero dei dati. Utilizzare [▲] o [▼] per specificare un valore. Utilizzare [◀] o [▶] per spostarsi da una cifra all'altra.
- 3 Premere il tasto [Conferma]. La selezione viene confermata e si torna alla schermata <Sample>.
- Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Gestione dati>.
- Note Non è possibile selezionare dei numeri senza dati di misurazione.





🗆 Elimina tutti i dati

elimina tutti i dati delle misure.

Procedura di impostazione

Avviare la procedura dalla schermata <Menu del campione> - <Gestione dati>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Elimina tutti i dati", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Elimina tutti i dati>.



- Al termine dell'eliminazione, si torna alla **schermata <Sample>**.
- Spostando il cursore su "Cancella" e premendo il **tasto** [**Conferma]** si annullerà l'eliminazione di tutti i dati e lo schermo tornerà alla **schermata <Gestione dati>**.





Prima di poter avviare la misurazione, questo strumento richiede che si configurino le impostazioni della condizione della misurazione (calcolo della media, osservatore/illuminante e visualizzazione).

Impostazione della condizione della misurazione

Per impostare le condizioni di misura, selezionare l'impostazione dal menu <Cond. misurazione>. È possibile specificare come condizioni di misurazione le tre voci seguenti:

- Impostazione misurazione : imposta l'angolo di misurazione, il numero dei calcoli automatici e manuali della media e se attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione di rilevamento tilt.
- Osservatore/Illuminante
- : configura i due osservatori/illuminanti. : imposta il tipo di visualizzazione, lo spazio colore, l'equazione per la differenza colore e la direzione.

Procedura operativa

Cond. Display

- 1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Cond. misurazione>.
- Promemoria Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.



I Impostazioni delle opzioni di misura

Per impostare le opzioni di misurazione, selezionare "Impostazione misurazione" dalla schermata <Cond. misurazione>. Come opzioni di misurazione selezionare o specificare le voci seguenti:

- Angolo di misurazione (-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°)
- Media automatica (da 1 a 10)
- Media manuale (da 1 a 10)
- Opzione media manuale (Salvataggio Manuale/ salvataggio automatico)
- Rilevamento tilt (OFF/ON)

Procedura operativa

: specificare l'angolo delle misurazioni.

- : specificare il numero di misurazioni per il calcolo automatico della media.
- : specificare il numero di misurazioni per il calcolo manuale della media.
- : seleziona il metodo di salvataggio quando si esegue la media manuale.

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

- 1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Cond. misurazione>.
- Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.





 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impostazione misurazione", premere quindi il tasto [Conferma].
 Appare la schermata <Impostazione misurazione>.

3 Dopo aver impostato le condizioni di misura, premere il pulsante [ESC] per tornare alla schermata precedente.

3

Angolo di misurazione

Selezionare l'angolo di misurazione.

Promemoria/ Tutti e sei gli angoli di misurazione vengono impostati nelle impostazioni iniziali.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Impostazione misurazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Angolo di misurazione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Angolo di misurazione >.



50

d 🛱

Media manuale

Opzione media manuale Salvataggio Manuale

Cond. misurazione

Impostazione misurazione Angolo di misurazione Media automatica

@12:34

đ

1 Volte

1 Volte

2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sull'angolo di misurazione da impostare, premere quindi il tasto [Conferma]. La misura sarà eseguita solo sull'angolo specificato.

Impostazioni

- -15°
- 15°
- 25°
- 45°
- **75°**
- \bigcirc 110°
- 3 Dopo aver selezionato l'angolo, utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "ON", premere quindi il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** < Impostazione misurazione>.

- Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata precedente.
 - Assicurarsi di aver selezionato almeno tre angoli.

🗆 Media automatica (da 1 a 10)

Specificare il numero di misurazioni per il calcolo automatico della media. Ogni volta che si preme il tasto/pulsante di misurazione, la media dei dati ottenuti dal numero specificato di misure continue è determinata come dato del campione.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il numero di misure per la media automatica è impostato su "1 Volte".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Impostazione misurazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Media automatica", premere quindi il tasto [Conferma].



2 ▲ e ▼ compariranno sopra e sotto il conteggio nella selezione del conteggio. Utilizzare [▲] o [▼] per specificare un valore.

Impostazioni

O da 01 a 10 Volte:

specificare il numero di misure (da 1 a 10) da eseguire per il calcolo automatico della media.



3 Premere il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** < Impostazione misurazione>.

Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impostazione misurazione>.
Media manuale (da 1 a 10)

Specificare il numero di misurazioni per il calcolo manuale della media. La media dei dati ottenuti dalle misurazioni effettuate premendo il pulsante di misurazione per il numero di volte specificato viene determinata come dato del campione.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il numero di misure per la media manuale è impostato su "1 Volte".



 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Media manuale", premere quindi il tasto [Conferma].

2 ▲ e ▼ compariranno sopra e sotto il conteggio nella selezione del conteggio. Utilizzare [▲] o [▼] per specificare un valore.

Impostazioni

 da 01 a 10 Volte: specificare il numero di misure (da 1 a 10) da eseguire per il calcolo manuale della media.

3 Premere il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata

Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impostazione misurazione>.

Con la misura manuale della media, si eseguono le misure per il numero di volte consecutive in cui si preme il tasto/pulsante di misurazione e il valore medio di queste misure viene salvato come misura singola. Selezionando "Annulla" dopo una misurazione, si può ripetere la misurazione precedente. Una volta eseguito il numero impostato di misurazioni, è possibile salvare la media selezionando "Salva". Per salvare la media automaticamente dopo aver eseguito il numero impostato di misurazioni, selezionare "salvataggio automatico" dalla **schermata <Cond. misurazione> -**<Impostazione misurazione> - <Opzione media manuale>.





	\$ đ	@12:34
Sam	ple	
Med	lia manuale	0 03/03
	0.01	
15°	0.02	
	0.02	
	0.01	
	0.01	
	0.01	
	Annulla	
	Salva	
	Cancella	

Opzione media manuale

seleziona il metodo di salvataggio quando si esegue la media manuale.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Impostazione misurazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Opzione media manuale", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Opzione media manuale>.

2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Salvataggio Manuale" o su "salvataggio automatico", premere quindi il tasto [Conferma].

Impostazioni

- Salvataggio Manuale
- salvataggio automatico





Note La selezione viene confermata e si torna alla schermata precedente.



Rilevamento tilt

Questo strumento offre una funzione di attenzione che avvisa gli utenti se lo strumento è inclinato oltre l'intervallo di misurazione.

L'attivazione (ON) di questa funzione farà comparire un messaggio di attenzione se lo strumento viene inclinato a un angolo che non può essere corretto.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il rilevamento tilt è impostato su "ON".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Impostazione misurazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Rilevamento tilt", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Rilevamento tilt>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "ON" o su "OFF", premere quindi il tasto [Conferma] per attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione.

Impostazioni

misurazione>.

- OFF : disabilita la funzione di rilevamento tilt.
- : abilita la funzione di rilevamento tilt. O ON

- 0 # 🗗 Cond misurazione Rilevamento tilt O OFF
- **3** Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata precedente.

Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le Note impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata precedente.



Per le condizioni di visualizzazione è possibile configurare le due impostazioni di osservatore/illuminante seguenti.

- Osservatore/Illuminante 1: seleziona l'osservatore/illuminante utilizzato per misurare i dati colorimetrici.
- Osservatore/Illuminante 2: seleziona l'illuminante secondario utilizzato per il calcolo dell'MI (indice di
 - metamerismo) ecc.

Procedura operativa Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

- 1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Cond. misurazione>.
- Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.



- **@**12:34 5 0 o 🔅 🖻 Cond. misurazione Osservatore/Illuminante ervatore/Illumin Osservatore/Illuminante2 Nessuno
- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Osservatore/Illuminante", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Osservatore / Illuminante >.

3 Dopo aver impostato l'osservatore/illuminante, premere il pulsante [ESC] per tornare alla schermata precedente.

Osservatore/Illuminante 1

Selezionare un angolo di osservatore di 2° o 10° e l'illuminante utilizzato per misurare i dati colorimetrici.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, Osservatore/Illuminante1 è impostato su "10°/D65".

Procedura operativa

non entrano nella schermata.

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Osservatore/Illuminante>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Osservatore/Illuminante1", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la **schermata <Osservatore/Illuminante1>**. La barra di scorrimento a destra della schermata indica che

vi sono altre impostazioni di osservatore/illuminante che



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce desiderata.

Spostando il cursore oltre l'inizio o la fine dell'elenco, si visualizzeranno gli altri osservatori/illuminanti che non entrano nello schermo.

Impostazioni

- 2° : angolo osservatore 2° (CIE 1931)
- 10° : angolo osservatore 10° (CIE 1964)
- е
- A : illuminante standard A (lampada incandescente, temperatura colore: 2856 K)
- C : illuminante C (luce diurna, basso valore relativo della distribuzione spettrale nella regione dell'ultravioletto; temperatura colore: 6774 K)
- $\odot~D65~:$ illuminante standard $D_{^{65}}$ (luce diurna, temperatura colore: 6504 K)
- \odot D50 : illuminante standard D₅₀ (luce diurna, temperatura colore: 5003 K)
- F2 : bianco freddo (lampada fluorescente)
- F6 : bianco freddo (lampada fluorescente)
- F7 : rendering del colore A bianco luce diurna (lampada fluorescente)
- F8 : rendering del colore AAA bianco naturale (lampada fluorescente)
- F10 : bianco naturale a 3 bande (lampada fluorescente)
- $\,\odot\,$ F11 $\,$: bianco freddo a 3 bande (lampada fluorescente) $\,$
- F12 : bianco caldo a 3 bande (lampada fluorescente)
- O User : illuminante configurato dall'utente

3 Premere il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** <0sservatore/Illuminante>.



Osservatore/Illuminante 2

Seleziona l'illuminante secondario utilizzato per il calcolo dell'MI (indice di metamerismo) ecc.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, Osservatore/Illuminante 2 è impostato su "Nessuno".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Osservatore/Illuminante>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Osservatore/Illuminante2", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Osservatore / Illuminante 2>.



2 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore sulla voce desiderata.

Impostazioni

 I valori di impostazione sono identici a quelli per "Osservatore/Illuminante1" e "Nessuno".



3

3 Premere il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata <Osservatore/Illuminante>**.

Impostazioni di visualizzazione

Per impostare i parametri di visualizzazione, selezionare "Cond. Display" dalla **schermata <Cond. misurazione>**. È possibile specificare come condizioni di visualizzazione le quattro voci seguenti:

- Tipo di visualizzazione : seleziona la schermata da visualizzare.
- Spazio colore : seleziona lo spazio colore da visualizzare.
- Equazione : seleziona il colore per il quale misurare la differenza colore.
- Direzione : selezionare la direzione.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Cond. misurazione>.

Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Cond. Display", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Cond. Display>.



3 Dopo aver impostato le condizioni di visualizzazione, premere il pulsante [ESC] per tornare alla schermata precedente.

M Impostazioni ambiente/Altre impostazion

Tipo di visualizzazione

Configura il tipo di visualizzazione per i risultati delle misure.

Promemoria/ Tutti i tipi di visualizzazione vengono selezionati nelle impostazioni iniziali.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Cond. Display>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Tipo di visualizzazione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Tipo di visualizzazione>.

2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sul tipo di visualizzazione desiderato, premere quindi il tasto [Conferma].

Impostazioni

- □ Valore assoluto: visualizza il valore assoluto della colorimetria e il valore gloss.
- Differenza: visualizza la differenza colore rispetto al colore target. La misura che non ha superato la valutazione passa/scarta basata sulla tolleranza verrà evidenziata in rosso.
- □ Audi2000(△Ec): appaiono △Ec (Audi2000), il valore medio e il valore massimo.
- □ Audi2000(△Ep): appaiono △Ep (Audi2000), il valore medio e il valore massimo.
- MI: visualizza l'indice di metamerismo (se non è stato impostato l'illuminante 2, comparirà un numero).
- Passa/Scarta: stabilisce se la differenza colore rispetto al colore target rientrano nell'intervallo di tolleranza impostato precedentemente. In caso affermativo, la valutazione sarà "Passa". Se c'è anche una sola differenza che non rientra nell'intervallo di tolleranza, la valutazione sarà "Scarta".
- □ Ass. Grafico: visualizza un grafico del valore assoluto della colorimetria.
- Diff. Grafico: visualizza un grafico che mostra la differenza colore rispetto al colore target.
- $\hfill\square$ Grafico lineare: visualizza un grafico dei valori di colore secondo le differenze angolari.

Promemoria/ Un segno di spunta indica che la voce è selezionata.

3 Una volta configurate tutte le impostazioni, utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata precedente.

Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Cond. Display>.



@12:34

L*C*h

СМС

Double-Path

5 0

d 🌣 🗗

Equazione

Direzione

Cond. misurazione

Cond. Display Tipo di visualizzazione Spazio colore

□ Spazio colore

Seleziona lo spazio colore da utilizzare.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, lo spazio colore è impostato su "L*a*b*".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Cond. Display>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Spazio colore", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Spazio colore>.





Impostazioni

○ L*a*b* : spazio colore L*a*b*

 $\odot\ L^*C^*h\ :$ spazio colore L*C*h



3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata precedente.

Equazione

Seleziona l'equazione da utilizzare per la differenza colore.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, l'equazione della differenza colore è impostata su "∆E00".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Cond. Display>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Equazione", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Equazione>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sull'equazione desiderata.

Impostazioni

0	∆E*ab	: equazione della differenza colore ΔE^*ab (CIE1976)
0	CMC	: equazione della differenza colore CMC; i parametri sono modificabili.
0	∆E*94	: equazione della differenza colore ΔE^* (CIE1994); i parametri sono modificabili.
0	∆E00	: equazione della differenza colore ΔE2000 (CIE DE2000); i parametri sono modificabili.
0	ΔEc (DIN6175)	: equazione della differenza colore ∆Ec (DIN 6175-2)
0	∆Ep (DIN6175)	: equazione della differenza colore ∆Ep (DIN 6175-2)
0	∆E99o	: equazione della differenza colore Δ E99o (DIN99o)

3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata precedente.

Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Cond. Display>.



3

Direzione

Promemoria/ Quando lo strumento lascia la fabbrica, la direzione è impostata su "Double-Path".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata <Cond. misurazione> - <Cond. Display>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Direzione", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Direzione>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore nella direzione desiderata.

Impostazioni

- O Double-Path
- Left
- Promemoria/ I dati ottenuti con la modalità "Left" selezionata potrebbero avere prestazioni inferiori rispetto ai dati ottenuti con la modalità "Double-Path". Inoltre, la misurazione con la modalità "Left" selezionata richiede l'uso di un campione con una superficie di misurazione piatta e lo strumento non deve essere inclinato durante la misurazione.

3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata precedente.



Impostazioni di sistema

Il presente capitolo spiega come configurare i dati predefiniti, la calibrazione e la comunicazione nonché come visualizzare le informazioni di diagnosi dello strumento e le informazioni sullo strumento.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Impostazione>.

Promemoria Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.



Impostazione dati predefiniti

Questo strumento consente di impostare i criteri per la valutazione passa/scarta per i singoli dati del colore target. Finché non si impostano questi criteri di valutazione, lo strumento resta impostato con la tolleranza predefinita. Gli utenti possono modificare la tolleranza da applicare come criterio di valutazione e impostare il livello di attenzione e il valore predefinito del coefficiente parametrico.

Promemoria/

- I criteri di valutazione predefiniti vengono impostati prima dei criteri di valutazione per ciascun target.
 - Quando si cambiano i criteri di valutazione predefiniti dopo aver già impostato quelli per i singoli colori target, questi ultimi non verranno cambiati.
 - Il software opzionale per i dati colorimetrici "SpectraMagic NX2" permette di configurare e utilizzare i criteri di valutazione in tutta facilità.
 - Le voci per l'impostazione dei criteri di valutazione predefiniti sono identiche a quelle per lo spazio colore o l'indice correntemente selezionati per le condizioni di visualizzazione.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

- 1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata < Impostazione>.
- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impost. dati Default", premere quindi il tasto [Conferma] per visualizzare la schermata <Impost. dati Default>.





Impostazione della tolleranza predefinita

Promemoria/

• Nelle impostazioni iniziali, la tolleranza è impostata sui valori seguenti. Limite inferiore: -1,00 Limite superiore: 1,00

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impost. dati Default>.

- Spostare il cursore su "Tolleranza predefinita", premere quindi il tasto [Conferma].
 Appare la schermata < Tolleranza predefinita>.
- Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Modifica tolleranza>.

- 3 Utilizzare [▲]/[▼] o [◀]/[▶] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma] per cambiare la voce.
 - Se la voce selezionata non è già spuntata, premere il tasto [Conferma] per inserire il segno di spunta e poter cambiare il valore di impostazione.
 - Premere [◀] o [▶] per spostare il cursore sull'area del valore da impostare. Premendo il tasto [Conferma] si farà apparire il cursore sul valore. Premere [▲] o [▼] per cambiare il valore. Spostare il cursore tra le cifre del valore premendo [◀] o [▶].
- Promemoria/
 Se alla voce "Sample" "Tipo di visualizzazione" si seleziona

 "Audi2000 (ΔEC)" o "Audi2000 (ΔEp)", non solo è possibile

 spostarsi tra le pagine con i tasti [◀] e [▶] quando la schermata

 <Tolleranza predenita> è selezionata, ma se Audi2000 (ΔEc) o

 Audi2000 (ΔEp) sono abilitati, oltre alla tolleranza per ogni angolo,

 è possibile impostare anche la tolleranza media (mΔEc o mΔEp) e

 massima (ΔEcMax o ΔEpMax). Quando si imposta la tolleranza per

 mΔEc, mΔEp, ΔEcMax o ΔEpMax, l'impostazione di un valore per

 qualsiasi angolo farà sì che tale valore venga visualizzato per tutti

 gli angoli nella schermata di impostazione della tolleranza.

Impostazioni

- \bigcirc ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^* , ΔFF : da -20,00 a 20,00
- In altri casi: da 0,00 a 20,00
- Premere il tasto [Conferma] per confermare ogni volta che si cambia l'impostazione di una voce.
- 4 Una volta configurate tutte le impostazioni, utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma].

L'impostazione viene confermata e si torna alla **schermata <Tolleranza predefinita>**.

Se si preme **[ESC]** durante l'impostazione, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla **schermata <Tolleranza predefinita>**.

5 Premere [ESC] per tornare alla schermata < Impost. dati Default>.







Impostazione livello di attenzione

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il livello di attenzione è impostato su "80%".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. dati Default>.

 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Livello di attenzione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Livello di attenzione>.



0 🔅

Impostazione

Scarta

Passa

Livello di attenzione

080%

2	Utilizzare $[\blacktriangle] \circ [\blacktriangledown]$ per cambiare il valore.	
	Impostazioni	
	○ da 000 a 100%	

3 Dopo aver terminato le modifiche, premere il tasto [Conferma]. L'impostazione viene confermata e si torna alla schermata <Impost. dati Default>. 3

Impostazioni ambiente/Altre impostazioni

Note Se si preme [ESC] durante la configurazione, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impost. dati Default>.

Impostazione del coefficiente parametrico

Promemoria/
 Nelle impostazioni iniziali, il coefficiente parametrico è impostato su "1.00".
 I coefficienti parametrici possono essere modificati solo quando l'equazione della differenza è "CMC", "ΔE*94", o "ΔΕ00".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. dati Default>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Coeff. parametrico", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Coeff. parametrico>.



 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata di modifica <Coeff. parametrico>.

- 3 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma] per cambiare la voce.
 - Premendo il tasto [Conferma] si farà apparire il cursore sul valore. Premere [▲] o [♥] per cambiare il valore. Spostare il cursore tra le cifre del valore premendo [◀] o [▶].

Impostazioni

- O da 0,01 a 30,00
- Premere il **tasto [Conferma]** per confermare ogni volta che si cambia l'impostazione di una voce.
- 4 Una volta configurate tutte le impostazioni, utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma].

L'impostazione viene confermata e si torna alla **schermata <Coeff. parametrico>**.

- Note Se si preme [ESC] durante l'impostazione, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Coeff. parametrico>.
- 5 Premere [ESC] per tornare alla schermata < Impost. dati Default>.





Impostazione calibrazione

Configura i parametri di calibrazione dello strumento.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Imposta. calibrazione", premere quindi il tasto [Conferma].





Messaggi su intervallo di calibrazione

Se lo strumento è rimasto inutilizzato per un periodo di tempo prolungato dall'ultima misurazione, dopo l'avvio del sistema e prima di effettuare la misurazione compare un messaggio che richiede la calibrazione del bianco. L'intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultima calibrazione e la visualizzazione del messaggio può essere configurato.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, l'intervallo di calibrazione è impostato su "8 (ora)".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Imposta. calibrazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Interva. di calibrazione", premere quindi il tasto [Conferma].



2 Sopra e sotto i numeri che indicano il tempo da far trascorrere prima di visualizzare il messaggio compaiono ▲ e ▼. Utilizzare [▲] o [▼] per specificare un valore.

Impostazioni

 01 - 24 h: impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'ultima calibrazione e la visualizzazione del messaggio su un valore compreso tra 01 e 24 h.

3 Premere il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata



Messaggi sulla calibrazione annuale

Quando si avvicina il momento della calibrazione periodica, lo strumento mostra il messaggio "È necessario provvedere a una calibrazione del dispositivo programmata in scadenze regolari. Contattare il più vicino centro di assistenza." all'accensione per consigliare la ricalibrazione prevista dal servizio annuale. Il messaggio sulla calibrazione annuale può essere disattivato dal MENU.



Anche se è possibile nascondere il messaggio sulla calibrazione annuale, si consiglia di accettare il nostro servizio di ricalibrazione.

Promemoria/

servizio di ricalibrazione. a/ La visualizzazione del messaggio annuale di calibrazione è impostata su "ON (Visualizza)" quando lo strumento viene

avviato la prima volta.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Imposta. calibrazione>.

1 Premere [MENU].

Appare la schermata < Calibrazione annuale>.

Impostazioni

- OFF : non visualizza il messaggio sulla calibrazione annuale, neppure una volta trascorsa la scadenza per la prossima calibrazione.
- ON : visualizza il messaggio sulla calibrazione annuale all'approssimarsi della data della prossima calibrazione.



2 Utilizzare [◀] o [▶] per spostare il cursore su "OFF" o "ON".

Promemoria/ Se il messaggio di notifica della calibrazione annuale è impostato su ON, viene visualizzato all'approssimarsi del giorno specificato. La data della prossima calibrazione è specificata nelle impostazioni iniziali o durante il servizio di calibrazione (o di manutenzione) di KONICA MINOLTA e non è possibile cambiarla.



3 Premere il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** <Impostazione>.

Impostazioni delle opzioni dello strumento di misurazione

Per impostare le opzioni di misurazione, selezionare "Impostazione strumento" dalla schermata < Impostazione>.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Impostazione>.

Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.



- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impostazione strumento", premere quindi il tasto [Conferma].
 Appare la schermata <Impostazione strumento>.
- 3 Dopo aver impostato le condizioni dello strumento di misura, premere il pulsante [ESC] per tornare alla schermata precedente.



🗆 Tipo di utente

È possibile salvare le impostazioni di ogni utente.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il tipo di utente è impostato su "Amministratore".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione > - < Impostazione strumento >.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Tipo di utente", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata di impostazione del <Tipo di utente>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore e selezionare il tipo di utente.

Impostazioni

- O Amministratore : può modificare tutte le impostazioni.
- Utilizzatore : alcune impostazioni non possono essere modificate.
- Promemoria/ Le operazioni che possono essere eseguite dagli utilizzatori sono le seguenti:
 - Cercare/misurare/stampare/cancellare un "sample"
 - Cercare/stampare un "target"
 - Calibrazione
 - Visualizzare le informazioni sullo strumento
 - Cambiare tipo di utente

3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** < Impostazione strumento>.





Impostazione della lingua del display

Questo strumento permette di impostare la lingua del display.

Promemoria/
 Nelle impostazioni iniziali, la lingua è impostata su "English".
 Per visualizzare il menu di selezione della lingua, si può anche accendere lo strumento tenendo premuto [MENU].

Note Quando la batteria tampone dello strumento è scarica, la lingua di visualizzazione ritorna sull'inglese.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impostazione strumento>.

 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Lingua", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Lingua>. La barra di scorrimento a destra della schermata <Lingua> mostra che vi sono impostazioni di altre lingue che non entrano nella schermata.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sulla lingua desiderata.

Spostando il cursore oltre l'inizio o la fine dell'elenco, si visualizzeranno le altre lingue che non entrano nello schermo.

Impostazioni

- English : inglese
- 日本語 : giapponese
- Deutsch : tedesco
- Français : françese
- Español : spagnolo
- O Italiano : italiano
- 中文 : cinese
- O Português : portoghese
- Polski : polacco
- Русский язык : russo
- Türkçe : turco

3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** < Impostazione strumento>.



Impostazione del formato della data

È possibile cambiare il formato della data visualizzata sullo schermo.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il formato della data è impostato su "yyyy/mm/dd".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impostazione strumento>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Formato data", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Formato data>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore sul formato di data desiderato.

Impostazioni

0	yyyy/mm/dd	: la data è visualizzata nell'ordine anno/
		mese/giorno.
0	mm/dd/yyyy	: la data è visualizzata nel formato
		mese/giorno/anno.
0	dd/mm/yyyy	: la data è visualizzata nel formato
		giorno/mese/anno.



3

3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** <Impostazione strumento>.

Impostazione dell'orologio

Questo strumento ha un orologio incorporato per registrare la data e l'ora della misura. Poiché data e ora sono state impostate nelle impostazioni iniziali, in condizioni normali non occorre cambiarle. Se tuttavia si rivela necessario, è possibile configurare i parametri di data e ora.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impostazione strumento>.

- Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Data & ora", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Data & ora>.
- Utilizzare [▲]/[▼] o [◄]/[▶] per spostare il cursore sulla voce da impostare, premere quindi il tasto [Conferma].

Il colore del cursore diventa blu e sopra e sotto di esso compaiono \blacktriangle e \blacktriangledown .

3 Utilizzare [▲] o [▼] per cambiare il valore.

Impostazioni

- O Anno : 2000-2099
- Mese : da 1 a 12
- Giorno : da 1 a 28, 29, 30 e 31 (varia in funzione del mese/anno selezionato)
- O Ora : da 0 a 23
- O Minuti : da 0 a 59
- Il valore aumenta/diminuisce di uno ad ogni pressione del pulsante.
- Tenendo premuto [▲] o [▼] si aumenta/diminuisce il valore progressivamente di uno.

4 Premere il tasto [Conferma].

L'impostazione viene confermata.

- Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate.
- 5 Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ogni parametro della data (anno/mese/giorno) e dell'ora (ora : minuti).
- 6 Una volta configurate tutte le impostazioni, utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "OK", premere quindi il tasto [Conferma].

La selezione viene confermata e si torna alla schermata

<Impostazione strumento>.





🗆 Luminosità dello schermo

La luminosità dell'LCD può essere impostata su cinque livelli.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, la luminosità dello schermo è impostata su "3 (standard)".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione > - < Impostazione strumento >.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Luminosità", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Luminosità>.



2	Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore s	
	luminosità desiderata.	

Impostazioni



3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC]. La selezione viene confermata e si torna alla schermata

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** <**impostazione strumento>**.

Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impostazione strumento>. 3

Orientamento dello schermo

A seconda di come si tiene lo strumento, il display può risultare più visibile capovolto. Questa funzione permette di impostare lo schermo in un orientamento diverso in tali circostanze.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione > - < Impostazione strumento >.

- Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Direzione", premere quindi il tasto [Conferma]. Lo schermo si capovolge e si torna alla schermata
 Impostazione strumento>.
- Note Questa impostazione viene annullata se si disattiva l'alimentazione. Riconfigurare il parametro secondo le necessità.



3

94

□ Segnale acustico

I suoni emessi durante il funzionamento possono essere impostati su ON (attivati) o su OFF (disattivati).

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il segnale acustico è impostato su "ON".

Procedura operativa

OFF.

O OFF

Impostazioni

○ ON (standard)

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione > - < Impostazione strumento >.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Segnale acustico", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata <Segnale acustico>.



<u></u>12:34



3	Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi	
	premere [ESC].	
	La selezione viene confermata e si torna alla schermata	

2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su ON o

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** <Impostazione strumento>.

Pulsante di misurazione

Il funzionamento del pulsante di misurazione può essere attivato (ON) o disattivato (OFF).

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, il pulsante di misurazione è impostato su "ON".

Procedura operativa

 \square

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impostazione strumento>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Pulsante di misurazione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata di impostazione <Pulsante di misurazione>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su ON od OFF.

Impostazioni

- \bigcirc OFF (disabilitato)
- ON (abilitato)



3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** <Impostazione strumento>.

3

Risparmio energetico

Può essere impostato il tempo necessario prima che si passi alla modalità Risparmio energetico.

Promemoria/ Quando lo strumento lascia la fabbrica, la funzione Risparmio energetico è impostata su "0 (minuto)" (Risparmio energetico è OFF).

Procedura operativa

 \square

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impostazione strumento>.

 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Risparmio energetico", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Risparmio energetico>.



۲

Wake On Mode

ıD،

🕫 🗴 🖉

Impostazione

Impostazione strumento isparmio enersetico

5(minuto)

OFF

15103:47

2 Utilizzare $[\blacktriangle] \circ [\nabla]$ per cambiare il valore.

Impostazioni

O da 00 a 60 minuti

Promemoria/ Se impostato su "00", il risparmio energetico è OFF.

3 Premere il tasto [Conferma] per confermare e poi premere [ESC].

La selezione viene confermata e si torna alla **schermata** < Impostazione strumento>.

- Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impostazione strumento>.
- Promemoria · La pressione di un qualsiasi tasto di controllo, comporterà l'annullamento della modalità Risparmio energetico da parte dello strumento.
 - Durante la comunicazione dello strumento con un PC tramite il software opzionale SpectraMagic NX2, la modalità di Risparmio energetico non può essere abilitata.

Impostazioni Wake On Mode (modalità risveglio)

La modalità risveglio consente di accendere (ON)/spegnere (OFF) lo strumento tramite una comunicazione.

Promemoria/ Quando lo strumento lascia la fabbrica, la modalità risveglio è impostata su "OFF" (disattivata).



 \square

Prima di utilizzare questa funzione, impostare l'interruttore dello strumento sul lato ON. Quando ci si collega allo strumento tramite la funzione di comunicazione wireless e si utilizza la Wake On Mode, utilizzare l'adattatore CA.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione > - < Impostazione strumento >.

 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "Wake On Mode", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata delle impostazioni di <Wake On Mode>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su ON od OFF.

Impostazioni

- O OFF (standard)
- \circ on



- 3 Premere il tasto [Conferma]. La selezione viene confermata e si torna alla schermata <Impostazione strumento>.
- Note Se si preme [ESC] senza premere il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impostazione strumento>.

Visualizzazione delle informazioni di diagnosi

Lo strumento mostra i risultati della diagnosi dello stato dello strumento tramite il software opzionale "SpectraMagic NX2".

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione>.

1 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Info diagnosi", premere quindi il tasto [Conferma].



2 Si effettua la diagnosi dello stato dello strumento e compaiono i risultati.





3 Premere [ESC].

Si torna alla schermata < Impostazione>.

Visualizzazione delle Info strumento

Visualizza il nome del prodotto, la versione e il numero di serie dello strumento.

Procedura operativa

I

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione>.

1 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Info strumento", premere quindi il tasto [Conferma].



2 Vengono visualizzate le informazioni sullo strumento.

Elementi visualizzati

- $\odot~$ Nome prodotto : nome di prodotto dello strumento
- $\odot\ {\rm Versione}\$: versione firmware dello strumento
- N. di serie : n. di serie dello strumento



3 Premere [ESC].

Si torna alla schermata < Impostazione>.

Capitolo 4

Altre funzioni

Collegamento a un dispositivo esterno	101
Collegamento a un Personal Computer	101
Impostazione comunicazione (quando si usa il	
Bluetooth)	105
Impostazione comunicazione (quando si usa la	
funzione LAN wireless: metodo Ad Hoc)	108
Impostazione comunicazione (quando si usa la	
funzione LAN wireless: metodo Infrastruttura)	110
Collegamento a una stampante	112

Collegamento a un dispositivo esterno

Questo strumento include un terminale di connessione USB e una funzione di comunicazione wireless (se il modulo opzionale WLAN/Bluetooth è collegato). Il cavo USB in dotazione (IF-A26) o il modulo WLAN/Bluetooth CM-A300 possono essere utilizzati per collegare lo strumento a un computer per inviare dati, oppure è possibile utilizzare la comunicazione Bluetooth per collegare lo strumento a una stampante, consentendo la stampa.



Quando lo strumento è esposto a una forte elettricità statica esterna o è influenzato da interferenze ambientali durante le comunicazioni con un dispositivo esterno, le comunicazioni potrebbero venire interrotte. In questo caso, disattivare l'alimentazione elettrica e quindi riattivarla.

Collegamento a un Personal Computer

Per collegare lo strumento a un computer si possono usare due metodi: collegarlo con il cavo USB o utilizzare la funzione di comunicazione wireless dello strumento.

- Per utilizzare la funzione di comunicazione wireless dello strumento per collegarsi a un computer predisposto alla comunicazione tramite WLAN o Bluetooth, occorre collegare correttamente il modulo opzionale WLAN/Bluetooth CM-A300 allo strumento e aprire un canale di comunicazione WLAN o Bluetooth tramite la funzione di utilità del computer.
 - Non è possibile stabilire un collegamento simultaneo via cavo USB e via comunicazione wireless.

• Quando è collegato a un PC, lo strumento entra automaticamente in modalità di comunicazione. Lo schermo LCD visualizza 📣 o 🖇 e il tasto/pulsante di misurazione così come i tasti di controllo sono disattivati.

- Se viene inviato un comando di attivazione del tasto/pulsante di misurazione dal PC allo strumento, sarà possibile utilizzare questo tasto/pulsante per avviare la misura. Si noti che in questo momento i dati delle misure vengono trasferiti al PC senza che siano salvati nella memoria dello strumento.
- Per collegare lo strumento a un PC, si consiglia di utilizzare un software che consenta il collegamento e l'azionamento dello strumento.

□ Collegamento tramite cavo USB

Collegare lo strumento a un PC con il cavo USB IF-A36 (2 m) in dotazione.

- Per collegare lo strumento a un PC, occorre installato l'apposito driver USB. Installare il driver USB in dotazione con il software che attiva il collegamento e l'azionamento dello strumento.
 - Assicurarsi che la spina del connettore USB sia inserita nel verso giusto e collegata in modo sicuro.
 - Quando si collega/scollega il cavo USB, accertarsi di tenere la spina del cavo. Non tirare né piegare a forza il cavo, altrimenti si potrebbero provocare rotture del filo.
 - Controllare che il cavo sia sufficientemente lungo. Se si tende troppo il cavo, potrebbe rompersi oppure potrebbe causare un problema di collegamento.
 - Spingere con decisione il connettore del cavo USB che corrisponde nella forma alla porta (terminale di collegamento) fino a completo inserimento.

Promemoria/ La porta di comunicazione USB dello strumento è conforme a USB 2.0.

Procedura operativa

- 1 Spegnere lo strumento.
- 2 Aprire il coperchio di protezione del connettore e collegare la mini spina del cavo USB alla porta USB dello strumento.
 - Inserire a fondo il connettore e controllare che il collegamento sia ben fissato.



3 Collegare il connettore A del cavo USB alla porta USB del PC.



- 4 Accendere lo strumento.
 - Quando viene chiesto di installare il driver USB, specificare il driver USB incluso con il software e completare l'installazione.

□ Collegamento tramite LAN wireless/Bluetooth

Collegare lo strumento a un computer predisposto alla comunicazione tramite LAN wireless o Bluetooth utilizzando il modulo WLAN/Bluetooth opzionale.



- La funzione Bluetooth dello strumento permette di trasmettere i dati con un PC collegato e di stamparli da un computer Bluetooth. Non è però possibile collegarsi contemporaneamente a un PC e a una stampante.
 Non è possibile stabilire un collegamento simultaneo via cavo USB e via comunicazione wireless.
- Promemoria/ Per collegare lo strumento a un computer tramite la funzione LAN wireless/Bluetooth, occorre predisporre tale comunicazione LAN wireless/Bluetooth sia sullo strumento che sul computer.

O Preparazione dello strumento

Collegare il modulo WLAN/Bluetooth opzionale CM-A300.

Utilizzare la schermata <Impost. Comunicazione> dello strumento o lo strumento di configurazione dello spettrofotometro CM-CT1 per configurare le impostazioni di comunicazione wireless, attivare quindi la funzione di comunicazione wireless dello strumento.

Collegamento del modulo WLAN/Bluetooth

Procedura operativa

1 Collegare il modulo WLAN/Bluetooth (CM-A300) al connettore Micro USB sullo Spettrofotometro CM-M6 utilizzando il cavo per il modulo Wireless (CM-A225).



2 Fissare 1 alla cinghia manuale.







Impostazione comunicazione (quando si usa il Bluetooth)

Seleziona la funzione Bluetooth e configura il codice PIN dello strumento di misurazione.

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Impostazione>.

Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.







Impostazioni della funzione Bluetooth

Promemoria/ Quando lo strumento lascia la fabbrica, la funzione di comunicazione wireless è impostata su "OFF" (disattivata).

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. Comunicazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impostazione wireless", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Impostazione wireless>.


- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Bluetooth", premere quindi il tasto [Conferma]. Quando l'impostazione è su "Bluetooth", la funzione Bluetooth dello strumento è attivata (ON) e si torna alla schermata <Impost. Comunicazione>. L'icona Bluetooth comparirà sulla barra di stato. Per configurare il codice PIN Bluetooth, andare al passaggio 3.
- Promemoria/ II codice PIN Bluetooth può essere impostato anche con lo strumento di configurazione dello spettrofotometro CM-CT1. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del CM-CT1.
- 3 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Codice PIN", premere quindi il tasto [Conferma]. Appare la schermata <Codice PIN>.
 - Il codice iniziale del numero di identificazione personale (PIN) è "0000".

Utilizzare [▲], [♥], [◀], o [▶] per selezionare il valore del codice PIN, quindi premere il tasto
 [Conferma] per digitare ognuno dei valori.
 Il PIN deve essere composto da quattro a otto numeri (da 0 a 9).

5 Dopo aver digitato il valore, spostare il cursore su [OK], premere quindi il tasto [Conferma]. Si torna alla schermata <Impost. Comunicazione>.







O Collegamento a un computer

Con il computer che funge da host, è possibile stabilire un collegamento allo strumento tramite la comunicazione Bluetooth.

Procedura operativa

- 1 Verificare che lo strumento sia acceso.
- 2 Aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth e del dispositivo sul computer.
- Note Se il computer utilizza Windows® 11, andare su [Start] > [Impostazioni] > [Bluetooth e Dispositivi] > [Dispositivi] e cambiare l'impostazione di rilevamento del dispositivo da "Predefinito" ad "Avanzato".
- 3 Cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze e selezionare "CMM6_xxxxxxx" dall'elenco dei dispositivi visualizzati. (xxxxxxxx indica il numero di serie.)
- 4 Digitare sul computer il codice PIN per lo strumento (si veda il passaggio 4 a P. 106).
- 5 Aprire la porta seriale Bluetooth per le connessioni. Una volta stabilita la connessione, l'icona "Comunicazione ON" comparirà nella barra di stato dello strumento.

Impostazione comunicazione (quando si usa la funzione LAN wireless: metodo Ad Hoc)

Innanzitutto è necessario registrare l'indirizzo IP e le informazioni della chiave di autenticazione sullo strumento utilizzando lo strumento di configurazione dello spettrofotometro CM-CT1. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del CM-CT1.

Per la funzione LAN wireless selezionare quindi il metodo "AdHoc" in modo da collegarsi al computer.

Procedura operativa Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <Impostazione>.



Impostazione wireless

Info LAN wireless

OFF

0000

\$ O

0002 TARGET-2

Impostazione

0 🗘 🗗

()) 12:34

2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impost. Comunicazione", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Impost. Comunicazione>.



Promemoria/ È possibile visualizzare informazioni come l'indirizzo IP registrato sullo strumento nella schermata < Impostazione> - <Impost. Comunicazione> - <Info LAN wireless>.

Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.

Funzione LAN wireless: impostazioni del metodo Ad Hoc

Promemoria/ Quando lo strumento lascia la fabbrica, la funzione di comunicazione wireless è impostata su "OFF" (disattivata).

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. Comunicazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impostazione wireless", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Impostazione wireless>.



2 Utilizzare [▲] o [♥] per spostare il cursore su "AdHoc", premere quindi il tasto [Conferma]. Quando l'impostazione è sul metodo "Ad Hoc", la funzione LAN wireless dello strumento è attivata (ON) e si torna alla schermata <Impost. Comunicazione>. L'icona di LAN wireless comparirà sulla barra di stato.



O Collegamento a un computer

Con il computer che funge da host, è possibile stabilire un collegamento allo strumento tramite la comunicazione LAN wireless.

Procedura operativa

- 1 Verificare che lo strumento sia acceso.
- 2 Verificare che la funzione LAN wireless sullo strumento sia stata attivata.
- 3 Aprire la schermata delle reti disponibili sul computer.
- 4 La destinazione del collegamento viene visualizzata con il nome dello strumento e il numero di serie come ID. Selezionarla e farci clic sopra.
- 5 Sul computer, collegare lo strumento alla rete LAN wireless utilizzando il software opzionale per dati colorimetrici SpectraMagic NX2. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni di SpectraMagic NX2.

Una volta stabilita la connessione, l'icona "Comunicazione ON" comparirà nella barra di stato dello strumento.

Impostazione comunicazione (quando si usa la funzione LAN wireless: metodo Infrastruttura)

Innanzitutto è necessario registrare le informazioni del punto di accesso allo strumento utilizzando lo strumento di configurazione dello spettrofotometro CM-CT1. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del CM-CT1.

 Promemoria/
 È possibile visualizzare informazioni come il punto di accesso e l'indirizzo IP registrati sullo strumento nella schermata

 <Impostazione> - <Impost. Comunicazione> - <Info LAN wireless>.

Per la funzione LAN wireless selezionare quindi il metodo "Infrastructure" in modo da collegarsi al computer.

Procedura operativa Avviare la procedura dalla schermata di misurazione.

1 Premere [MENU], e poi usare [◀] o [▶] per visualizzare la schermata <|mpostazione>.

Promemoria/ Premere [MENU] o [ESC] per tornare alla schermata precedente.



÷ 0

02 TAR

@12:34

 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impost. Comunicazione", premere quindi il tasto [Conferma].
 Appare la schermata <Impost. Comunicazione>.



Funzione LAN wireless: Impostazioni del metodo Infrastructure

Promemoria/ Quando lo strumento lascia la fabbrica, la funzione di comunicazione wireless è impostata su "OFF" (disattivata).

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. Comunicazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Impostazione wireless", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Impostazione wireless>.







O Collegamento a un computer

Con il computer che funge da host, è possibile stabilire un collegamento allo strumento tramite la comunicazione LAN wireless.

Procedura operativa

- 1 Verificare che lo strumento sia acceso.
- 2 Verificare che la funzione LAN wireless sullo strumento sia stata attivata.
- 3 Verificare che la connessione tra il computer e il punto di accesso sia stata stabilita.
- 4 Sul computer, collegare lo strumento alla rete LAN wireless utilizzando il software opzionale per dati colorimetrici SpectraMagic NX2. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni di SpectraMagic NX2.

Una volta stabilita la connessione, l'icona "Comunicazione ON" comparirà nella barra di stato dello strumento.

Collegamento a una stampante

Questo strumento può essere collegato a una stampante tramite un cavo USB o la funzione Bluetooth, permettendo così di stampare vari dati, tra i quali i risultati delle misurazioni.



Collegamento tramite cavo USB

Per collegare lo strumento alla stampante, utilizzare il cavo USB per la stampante.

Promemoria/ La porta di comunicazione USB dello strumento è conforme a USB 2.0.

Note

- Disattivare l'alimentazione elettrica sia dello strumento che della stampante, prima di collegarli.
- Assicurarsi che la spina del connettore USB sia inserita nel verso giusto e collegata in modo sicuro.
 Quando si collega/scollega il cavo USB, accertarsi di tenere la spina del cavo. Non tirare né piegare a forza il cavo, altrimenti si potrebbero provocare rotture del filo.
- Controllare che il cavo sia sufficientemente lungo. Se si tende troppo il cavo, potrebbe rompersi oppure potrebbe causare un problema di collegamento.
- Spingere con decisione il connettore del cavo USB che corrisponde nella forma alla porta (terminale di collegamento) fino a completo inserimento.
- Quando si esegue il collegamento alla stampante, assicurarsi che lo strumento sia collegato all'adattatore CA o che sia inserita la batteria agli ioni di litio.
- L'uso di una stampante diversa dalla stampante accessoria opzionale può dare luogo a malfunzionamenti.
- La stampante accessoria opzionale può stampare solo testo.

Procedura operativa

- 1 Spegnere lo strumento.
- 2 Collegare il connettore A (femmina) del cavo USB al connettore A (maschio) del cavo convertitore USB.
- 3 Aprire il coperchio di protezione del connettore e collegare il connettore micro-A del cavo convertitore USB alla porta USB (micro-AB) dello strumento.
 - Inserire a fondo il connettore e controllare che il collegamento sia ben fissato.
- 4 Collegare il connettore miniB del cavo USB alla porta USB della stampante.
- 5 Accendere la stampante.
- 6 Impostare l'impostazione "Impostazione wireless" dello strumento su "Bluetooth".
- Promemoria/ Per informazioni sulla configurazione di questa impostazione, consultare la p. 105.



Connessione Bluetooth \square

Collegare lo strumento a una stampante dotata di funzione di comunicazione Bluetooth utilizzando il modulo WLAN/Bluetooth opzionale.

- Se è installato il modulo Bluetooth CM-A300, la funzione Bluetooth di questo strumento permette di trasmettere dati a un PC e di stampare i dati sulla stampante Bluetooth CM-A234. Non è però possibile collegarsi contemporaneamente al modulo WLAN/Bluetooth e a un PC.
 - L'uso di una stampante diversa dalla stampante Bluetooth opzionale CM-A234 può dare luogo a malfunzionamenti.
 - È possibile stampare stando fino a 10 m di distanza, ma la distanza a cui la stampa riesce correttamente dipende dall'ambiente wireless intorno al dispositivo.
 - La stampante Bluetooth opzionale CM-A234 può stampare solo testo. Non è possibile stampare i grafici differenziali e altri grafici visualizzati sullo strumento.
- Per collegare lo strumento a una stampante tramite la funzione Bluetooth, occorre predisporre anticipatamente tale Promemoria/ comunicazione sia sullo strumento che sulla stampante.

O Preparazione stampante

Il capitolo seguente descrive le operazioni da effettuare per assicurarsi che lo strumento riconosca come dispositivo Bluetooth la stampante Bluetooth disponibile separatamente (CM-A234).

Note

Il presente capitolo descrive le procedure generali. Per maggiori informazioni, consultare i manuali d'uso forniti con la stampante Bluetooth (CM-A234).

Procedura operativa

- 1 Assicurarsi che sia possibile utilizzare la stampante Bluetooth.
 - Verificare che la modalità di comunicazione della stampante sia impostata su Bluetooth. Caricare inoltre le batterie e inserire la carta per la stampante nella quantità necessaria.
- 2 Controllare l'indirizzo Bluetooth e il codice PIN della stampante.

O Preparazione dello strumento

Collegare il modulo WLAN / Bluetooth allo strumento, quindi impostare la funzione di comunicazione wireless dello strumento su Bluetooth. (Consultare la p. 104)

Promemoria/ L'indirizzo Bluetooth e il codice PIN Bluetooth possono essere impostati anche con lo strumento di configurazione dello spettrofotometro CM-CT1. Per i dettagli, si veda il manuale dello CM-CT1.

Registrazione di un indirizzo Bluetooth



Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. Comunicazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Indirizzo stampante", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Indirizzo stampante>.



2 Digitare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth da collegare.



- 3 Dopo aver digitato i caratteri, spostare il cursore su [OK], premere quindi il tasto [Conferma]. La stampante sarà registrata come dispositivo I/O per lo strumento e si torna alla schermata <Impost. Comunicazione>.
- Promemoria/ Se in fase di configurazione si preme [ESC] o se si sposta il cursore su "Cancella" e si preme il tasto [Conferma], le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla schermata <Impost. Comunicazione>.

□ Configurazione codice PIN

Digitare il PIN impostato per la stampante (già confermato).

Procedura operativa

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. Comunicazione>.

- Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Codice PIN stampante", premere quindi il tasto [Conferma].
 - Il valore iniziale del codice PIN è "0000".



- 2 Sopra e sotto il PIN compaiono ▲ e ▼. Utilizzare [▲] o [▼] per specificare un valore. Utilizzare [◀] o [▶] per spostarsi da una cifra all'altra.
 - Il numero di identificazione personale (PIN) deve essere composto da un numero compreso tra quattro e otto cifre (da 0 a 9).



3 Dopo aver digitato il valore, spostare il cursore su [OK], premere quindi il tasto [Conferma]. La stampante sarà collegabile come dispositivo I/O per lo strumento e si torna alla schermata <Impost. Comunicazione>.

Promemoria/ Se in fase di configurazione si preme **[ESC]** o se si sposta il cursore su "Cancella" e si preme il **tasto [Conferma]**, le impostazioni non saranno cambiate e lo schermo tornerà alla **schermata <Impost. Comunicazione**>.

Stampa dei dati

Stampare i dati del target o i dati delle misure con la stampante.



• La stampante Bluetooth opzionale CM-A234 può stampare solo testo. Non è possibile stampare i grafici differenziali e altri grafici visualizzati sullo strumento.

Avviare la procedura dalla schermata <Target> o dalla schermata <Sample>. **Procedura operativa**

1 Per stampare la schermata Target o Sample, premere il tasto [MENU] tenendo visualizzati i dati da stampare. Appare la schermata <Menu del target> o <Menu del campione>.



- 2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Stampa dati".
 - Premere il tasto [Conferma] e stampare i dati dalla stampante collegata.
 - Al termine della stampa, si torna alla schermata <Target> o <Sample>.

Stampa automatica

È possibile stampare automaticamente i risultati delle misure per ogni singola misura.



Procedura operativa

Lo strumento deve essere già collegato alla stampante.

 La stampante Bluetooth opzionale CM-A234 può stampare solo testo. Non è possibile stampare i grafici differenziali e altri grafici visualizzati sullo strumento.

Promemoria/ Nelle impostazioni iniziali, la stampa automatica è impostata su "OFF".

Avviare la procedura dalla schermata < Impostazione> - < Impost. Comunicazione>.

 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "Stampa automatica", premere quindi il tasto [Conferma].

Appare la schermata < Stampa automatica>.



2 Utilizzare [▲] o [▼] per spostare il cursore su "ON", premere quindi il tasto [Conferma].

La funzione di stampa automatica si attiva e verrà effettuata una stampa ogni volta che si esegue una misura. Una volta configurate le impostazioni, si torna alla **schermata** <Impost. comunicazione>.

Esempio di stampa 1

Stampa di dati di misurazione / dati del colore target per misura della differenza colore



Esempio di stampa 2

Stampa dei dati di differenza colore



Esempio di stampa 3





Esempio di stampa 4

Stampa ∆Ec (Audi2000), Medio e Max.

S/N 0123456				Image: N. di serie Dati di misurazione / dati del colore target per misura della differenza colore / risultato passa/scarta Image: Dati di misurazione / nome dati del colore target per misura della differenza colore Image: Dati di misurazione / nome dati del colore target per misura della differenza colore Image: Dati di misurazione / nome dati del colore target per misura della differenza colore Image: Dati di misurazione / nome dati del colore target per misura della differenza colore Image: Dati di misurazione / nome dati del colore target per misura della differenza colore
	ΔEc	m∆Ec	∆EcMax ◄	<mark>l −</mark> Tipo di visualizzazione (∆Ec (Audi2000), Media, Max.)
-15	0.55	0.64	0.88	
15	0.57	0.64	0.88	
25	0.44	0.64	0.88	
45	0.66	0.64	0.88	Schermata che mostra solo i valori degli angoli selezionati
75	0.73	0.64	0.88	
110	0.88	0.64	0.88	
2014/01/01 09:00:00				Let a la l
T001 (Nome TARGET)				Informazioni sul riferimento target

Capitolo 5

Risoluzione dei problemi

Elenco dei messaggi	.121
Risoluzione dei problemi	.123

Elenco dei messaggi

Messaggio di errore: l'operazione non è corretta. Seguire immediatamente le istruzioni visualizzate.

Si è verificato un errore di misurazione del colore. Riavviare e riprovare la misurazione. Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Emissione luce LED mancante. Riavviare e riprovare la misurazione.

Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Si è verificato un errore nello scrivere sulla memoria. Riavviare e riprovare. Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Si è verificato un errore nella memoria. Contattare il più vicino centro di assistenza.

Connessione alla stampante non riuscita. Controllare l'alimentazione e le impostazioni.

Il dispositivo USB non funziona. Riavviare il dispositivo.

Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

L'host del dispositivo USB non funziona. Riavviare il dispositivo.

Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Impossibile rilevare lo stato della batteria. Contattare il più vicino centro di assistenza.

Si è verificato un errore nel circuito di clock integrato. Si è verificato un errore nel circuito di clock integrato.

Si è verificato un errore con il motore. Riavviare e riprovare la misurazione.

Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Si è verificato un errore con la conversione A/D. Riavviare e riprovare la misurazione.

Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Si è verificato un errore con l'angolo di misurazione. Riavviare e riprovare la misurazione.

Se l'errore si ripete, contattare il più vicino centro di assistenza.

Il modulo wireless non è installato.

Controllare che il modulo wireless sia installato.

Il modulo wireless non è stato riconosciuto.

Collegare il modulo wireless corretto.

La connessione wireless non è riuscita.

Riavviare il dispositivo.

Controllare le impostazioni wireless.

Avvertenza: se si continua a usare lo strumento, si provocheranno errori di funzionamento. Seguire quanto prima le istruzioni visualizzate.

La tensione dell'alimentazione è bassa. Si prega di ricaricare.

Emissione LED bassa. Si consiglia la sostituzione.

La tensione dell'alimentazione non è sufficiente. Si prega di ricaricare.

Attenzione: l'impostazione o l'operazione non è corretta.

La riflettanza è al di fuori dell'intervallo di prestazione garantita.		
Il dispositivo è in tilt.		
Controllare la connessione del dispositivo USB.		
Il target è protetto.		
La data non è corretta.		
L'ampiezza tollerabile impostata non è corretta. Controllare i limiti superiore e inferiore.		
Riprovare la misurazione. Premere il pulsante di misurazione per misurare e aggiornare con i dati più recenti.		
Impossibile calcolare i dati.		
I dati inseriti non sono corretti.		
Impossibile trovare un target.		
Solo gli amministratori possono controllare questa funzione.		

Display: viene visualizzata la sequenza delle operazioni. Eseguire l'operazione seguendo le informazioni visualizzate.

Eseguire la calibrazione dello zero.

Collegare l'unità di calibrazione dello zero e calibrare.

Eseguire la calibrazione del bianco.

Impostare lo strumento sulla piastrina di calibrazione del bianco e calibrare.

Configurare i dati di calibrazione del bianco.

Specificarne almeno uno.

È necessaria la calibrazione. Calibrare adesso?

La memoria del dispositivo è piena. Cancellare alcuni dati per effettuare la misurazione.

È necessario provvedere a una calibrazione del dispositivo programmata in scadenze regolari. Contattare il più vicino centro di assistenza.

Si avvicina la scadenza programmata per la calibrazione del dispositivo. Contattare il più vicino centro di assistenza.

Si consiglia la calibrazione. Calibrare adesso?

Risoluzione dei problemi

Se lo strumento ha manifestato dei comportamenti anomali, adottare i provvedimenti necessari come indicato nella tabella seguente. Se lo strumento continua a non funzionare correttamente, disattivare l'alimentazione e scollegare temporaneamente la batteria. Reinserire la batteria e riattivare l'alimentazione. Se il sintomo persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA.

Sintomo	Punto di controllo	Azione
La schermata dello schermo LCD è bianca.	C'è alimentazione elettrica?	Collegare l'adattatore CA o inserire la batteria correttamente.
Il tasto/pulsante di misurazione non funziona.	La misurazione è ancora in corso?	Attendere che la misurazione sia terminata, quindi premere il pulsante.
	È visualizzata una schermata in cui la misurazione è possibile?	Il pulsante di misurazione deve essere premuto mentre è visualizzata una schermata che consente la misurazione (ad es. Calibrazione, Target o Sample).
l risultati della misurazione sono anomali.	Il campione è posizionato correttamente?	Assicurarsi che il campione sia posizionato correttamente nello strumento per evitare dispersioni di luce.
	Vengono utilizzati i dati di calibrazione corretti?	Eseguire la calibrazione del bianco usando i dati di calibrazione del bianco corretti.
	La calibrazione del bianco è stata eseguita correttamente?	
	La calibrazione dello zero è stata eseguita correttamente?	Leggere p. 32 "Calibrazione dello zero" ed eseguire la calibrazione dello zero nel modo corretto.
l risultati della misurazione fluttuano.	Lo strumento e il campione sono stabili e fissi durante la misurazione?	Fare attenzione che, durante la misurazione, lo strumento e il campione non si muovano.
È impossibile inserire i dati su un PC. Non vengono accettati	Il cavo USB è collegato correttamente?	Collegare la presa USB dello strumento alla porta USB del computer con il cavo USB in dotazione con lo strumento.
comandi dal PC. I comandi non vengono accettati correttamente.	La comunicazione Bluetooth è stata stabilita?	Installare e collegare correttamente il modulo WLAN/Bluetooth.
Non si riesce a stampare.	Il cavo di connessione è collegato correttamente?	Collegare correttamente la presa USB dello strumento al connettore della stampante utilizzando il cavo USB fornito con lo strumento.
	La comunicazione Bluetooth è stata stabilita?	Installare e collegare correttamente il modulo WLAN/Bluetooth.
I dati di misurazione o le impostazioni non vengono conservati in memoria e scompaiono subito.	La batteria tampone dello strumento potrebbe essere poco carica all'acquisto o dopo un periodo prolungato di inutilizzo. Accendere lo strumento per caricare la batteria tampone. In queste condizioni, la batteria tampone si carica completamente in 7 ore.	Se si scopre che lo strumento non conserva i dati in memoria neppure dopo una carica completa della batteria, è probabile che la batteria sia arrivata al termine della sua vita utile e debba essere sostituita. Per sostituire la batteria tampone, contattare un Centro di assistenza autorizzato KONICA MINOLTA.

Capitolo 6

Appendice

Specifiche principali	125
Dimensioni	126

Specifiche principali

Modello	Spettrofotometro CM-M6		
Illuminazione/	illuminazione 45°: angoli di visualizzazione aspeculari -15°/15°/25°/45°/75°/110°		
sistema di visualizzazione	con tecnologia a doppio percorso		
Rilevatore	Matrice a fotodiodi di silicio doppia da 40 elementi		
Dispositivo di	Filtro variabile lineare		
separazione spettrale			
Intervallo spettrale	400-700 nm		
Passo della lunghezza	10 nm		
d'onda			
Intervallo di misurazione	6 angoli: 0-600%; risoluzione di stampa/visualizzazione: 0,01%		
Sorgente luminosa	LED bianco ad alto CRI		
Tempo di misura	Circa 4,5 s		
Intervallo di	Circa 5 s		
misurazione minimo			
Prestazione batteria	Circa 1.500 misurazioni/carica (a intervalli di 10 s a 23°C)		
Area di misura/	ø6 mm/ø12 mm		
di illuminazione			
Ripetibilità	Valore di cromaticità: deviazione standard entro ∆E*ab 0,05		
	(quando una piastra di calibrazione del bianco viene misurata 30 volte a intervalli di 10		
	secondi dopo la calibrazione del bianco)		
Accordo	Entro ∆E*ab 0,2		
interstrumentale	(Media di 12 piastrelle di colore BCRA serie II rispetto a valori misurati con un corpo		
	master in condizioni di misurazione standard KONICA MINOLTA)		
Osservatore	Osservatore standard 2° o 10°		
Illuminante	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, Illuminante configurato dall'utente*1		
	(è possibile la valutazione simultanea con due illuminanti)		
Dati visualizzati	Valori colorimetrici, valori/grafico differenza colore, grafico lineare (valori colorimetrici/		
	differenza colore), valutazione passa/scarta		
Dati colorimetrici	L*a*b*, L*C*h		
Indici	Valore MI, FF (valore Flop)		
Formula della	$\Delta E^{*}ab$ (CIE1976), $\Delta (L^{*}a^{*}b^{*})$, $\Delta (L^{*}C^{*}H^{*})$, CMC (I:c), $\Delta E^{*}94$ (CIE1994), $\Delta E00$ (CIE DE2000),		
differenza colore	ΔE (DIN 6175), ΔE99o (DIN99o), ΔE (Audi2000)		
Dati memorizzabili	Dati target: 200 misurazioni; dati campione: 800 misurazioni		
Valutazione passa/scarta	È possibile impostare tolleranze per i valori di differenza colore		
Lingue di	Inglese, giapponese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, cinese (semplificato),		
visualizzazione	portoghese, polacco, russo, turco		
Display	LCD TFT a colori da 3,5 pollici		
Interfacce	USB 2.0;		
	Bluetooth (compatibile con SPP)*		
	WLAN (802.11 a/b/g/n)*		
	* E necessario un modulo WLAN/Bluetooth opzionale		
	La sicurezza WLAN supporta WPA2-PSK (WPA2-Personale) e WPA-PSK (WPA-		
	Personale) per il metodo AdHoc, e WPA3-PSK (WPA3-Personale), WPA2-PSK (WPA2-		
	Personale) e WPA-PSK (WPA-Personale) per il metodo infrastructure.		
Alimentazione	Batteria agli Ioni di litio ricaricabile (rimovibile), adattatore CA dedicato		
lempo di carica	Circa 5 ore quando non c'e più carica		
intervalio di temperatura/	u-4u°C, umidita relativa 85% o meno (a 35°C) senza condensa		
umidita operative			
umidità di concentrazione	-20-45°C, umidita relativa 85% o meno (a 35°C) senza condensa		
	co. 152 x 220 x 91 mm		
	ca. 132 x 233 x 01 11111		
LC20	ca. 1, 1 kg (ballend complesa)		

*1 Per l'impostazione degli indici utente sono necessari lo Strumento di configurazione dello spettrofotometro CM-CT1 (Ver. 1.4 o successiva) e una licenza valida del software per dati colorimetrici SpectraMagic NX2.

Dimensioni

(Unità: mm)







126

6

Appendice

< ATTENZIONE >

KONICA MINOLTA NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DERIVANTE DA ABUSO, USO IMPROPRIO, MODIFICHE NON AUTORIZZATE, ECC. DI QUESTO PRODOTTO, NÉ DI ALCUN DANNO DIRETTO O INDIRETTO (INCLUSI, IN VIA NON LIMITATIVA, PERDITA DI PROFITTI COMMERCIALI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, ECC.) CAUSATI DALL'UTILIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

